





De Glas-in-Lood Wacht® b.v.  
Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg

# Rapportage centraal gebouw Binnenhof Den Haag

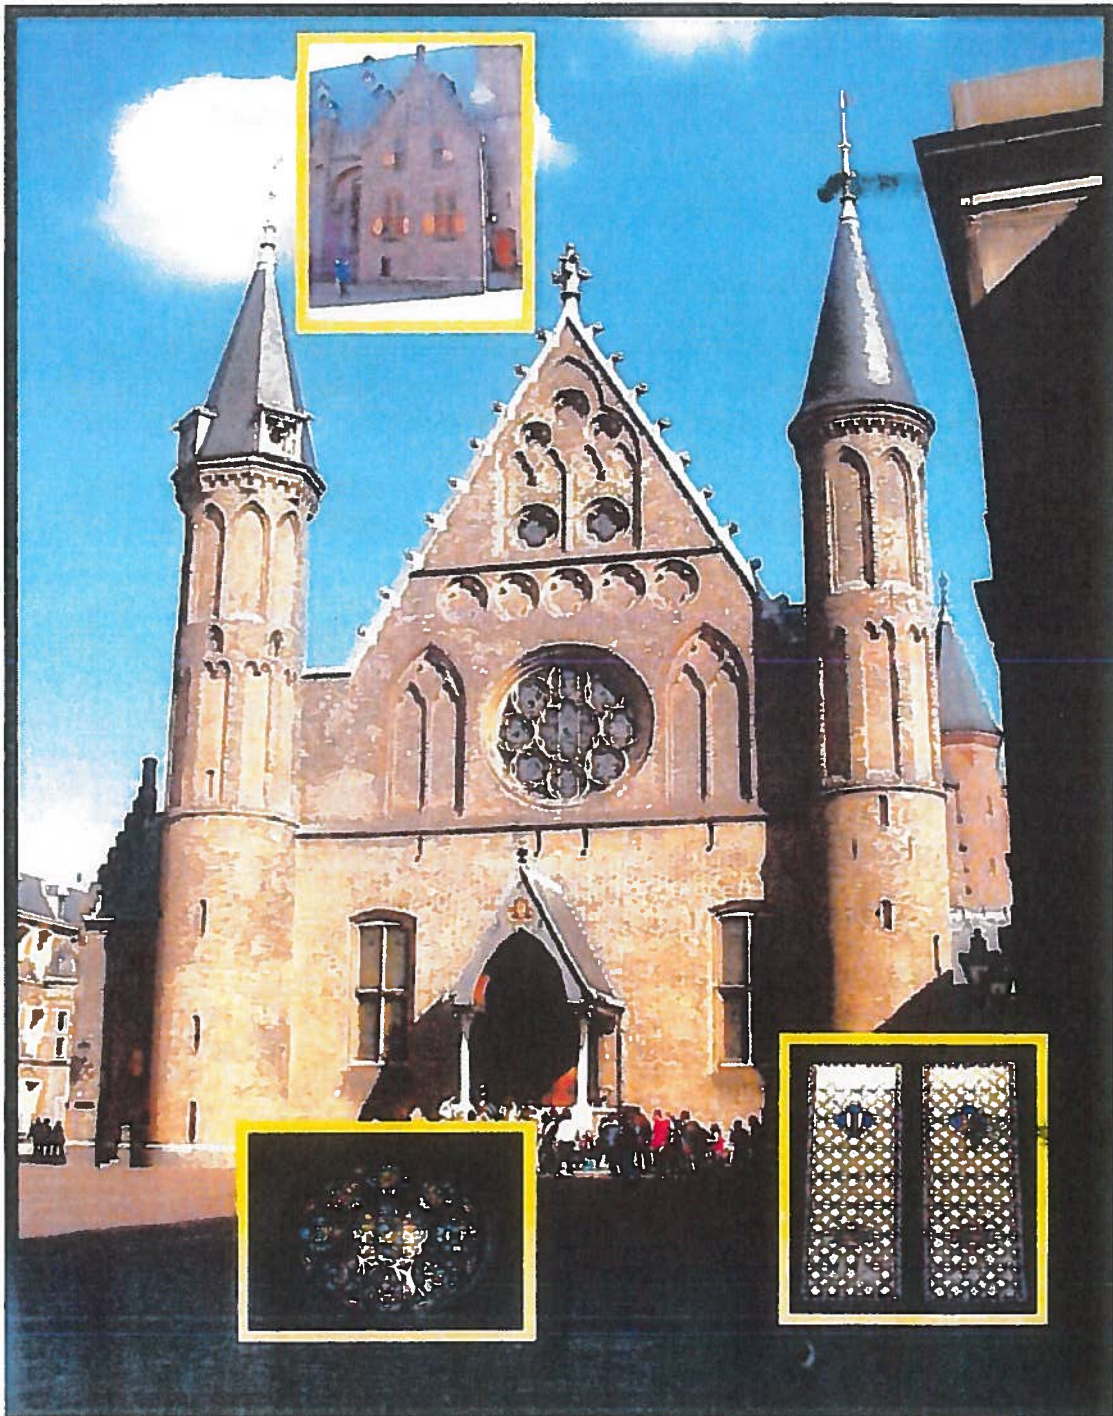

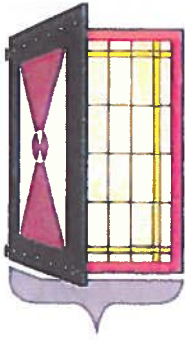

## De Glas-in-Lood Wacht<sup>®</sup> b.v.

Jules Verneweg 24  
5015 BM Tilburg

Tel: 013 - 5325119  
Fax: 013 - 5325113

Email: [info@glas-in-loodwacht.nl](mailto:info@glas-in-loodwacht.nl)  
Website: [www.glas-in-loodwacht.nl](http://www.glas-in-loodwacht.nl)

RGD / STAF / BV  
documentaire informatie

27 DEC 2007

ONTVANGSTDATUM

Ministerie VROM

T.a.v. ing. [REDACTED]

Postbus 20952

2500 EZ Den Haag

Tilburg 21 december 2007

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij stuur ik u de statusrapportage toe van de glas-in-loodramen die zich in het centraal gebouw op het Binnenhof bevinden.


Bijgaand treft u ook een CD-ROM aan waar het gehele rapport in PDF-formaat op staat. Voor de totstandkoming van deze rapportage zijn er door ons, tijdens de inspectie, een behoorlijke hoeveelheid gegevens, foto's en afmetingen verzameld, waarvan u de leesbare versie voor u ziet.

Mocht u naar aanleiding van de rapportage nog vragen hebben of behoefte aan toelichting, kunt u zich uiteraard met ons in contact stellen en zullen wij u graag van dienst zijn.


Hoogachtend,


De Glas-in-lood Wacht ©  
[REDACTED]

Jules Verneweg 24  
5015 BM Tilburg

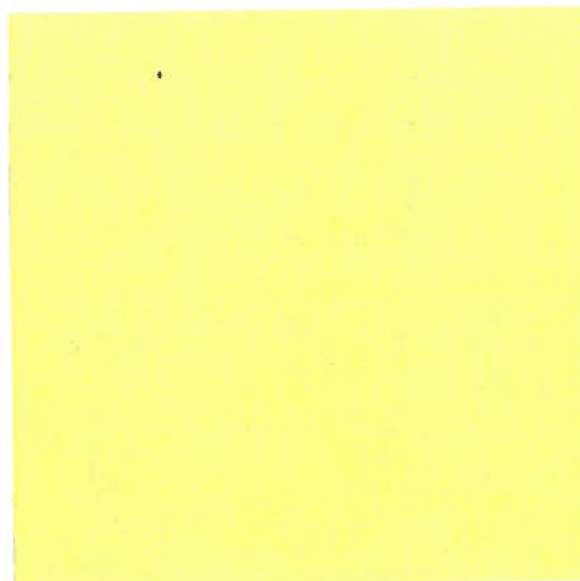




<b>Opdrachtgever:</b>	<b>Klantnummer: 2003</b> Directie Beheer Zuid-Holland Zeeland Rijksgebouwendienst ministerie van VROM
<b>Adres:</b>	Rijnstraat 8 Den Haag
<b>Telefoon:</b>	070-3391260
<b>Fax:</b>	070-3391370
<b>Mobiel:</b>	
<b>E-mail:</b>	www.vrom.nl
<b>Website:</b>	
<b>Contactpersoon:</b>	ing. ██████████
<b>Gebouw:</b>	<b>Gebouwnummer: 2003-1</b> <b>M2: 209,38</b> Centraal gebouw Binnenhof
<b>Adres:</b>	Binnenhof 8-14 Den Haag
<b>Keuringsinstantie:</b>	<b>De Glas-in-Lood Wacht b.v.</b>
	<b>Adres:</b> Jules Verneweg 24 5015 BM Tilburg
	<b>Telefoon:</b> 013-5325119
	<b>Fax:</b> 013-5325113
	<b>Mobiel:</b> 06-46364201
	<b>E-mail:</b> info@glas-in-loodwacht.nl
	<b>Website:</b> www.glas-in-loodwacht.nl
	<b>Contactpersoon:</b> ██████████

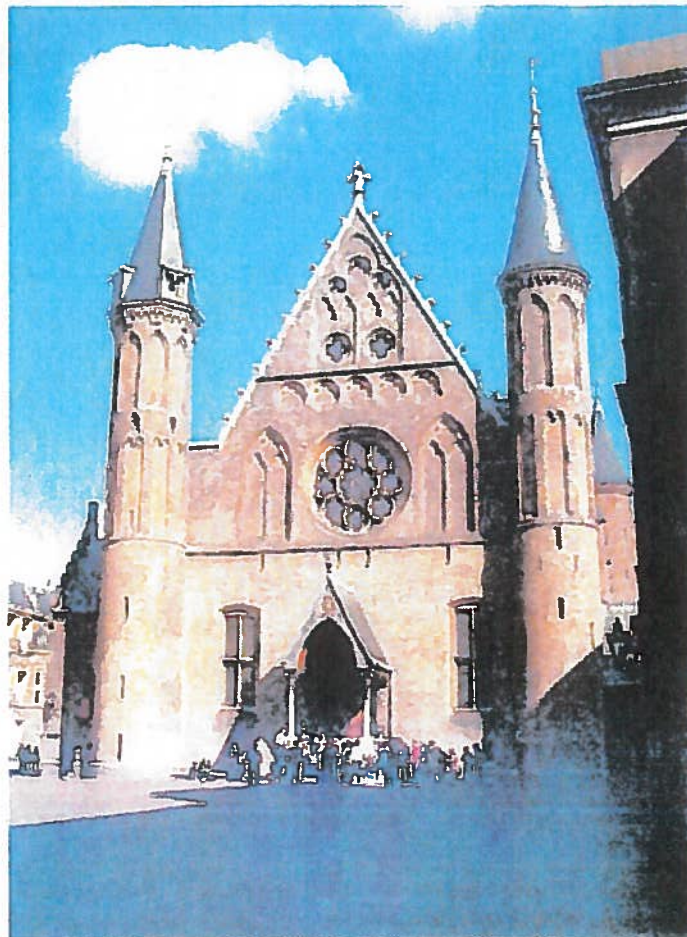

Rapportage Centraal gebouw Binnenhof, Den Haag 28 09 2007  
Copyright Glas-in-Lood Wacht B.V. 2007



## Plattegrond:

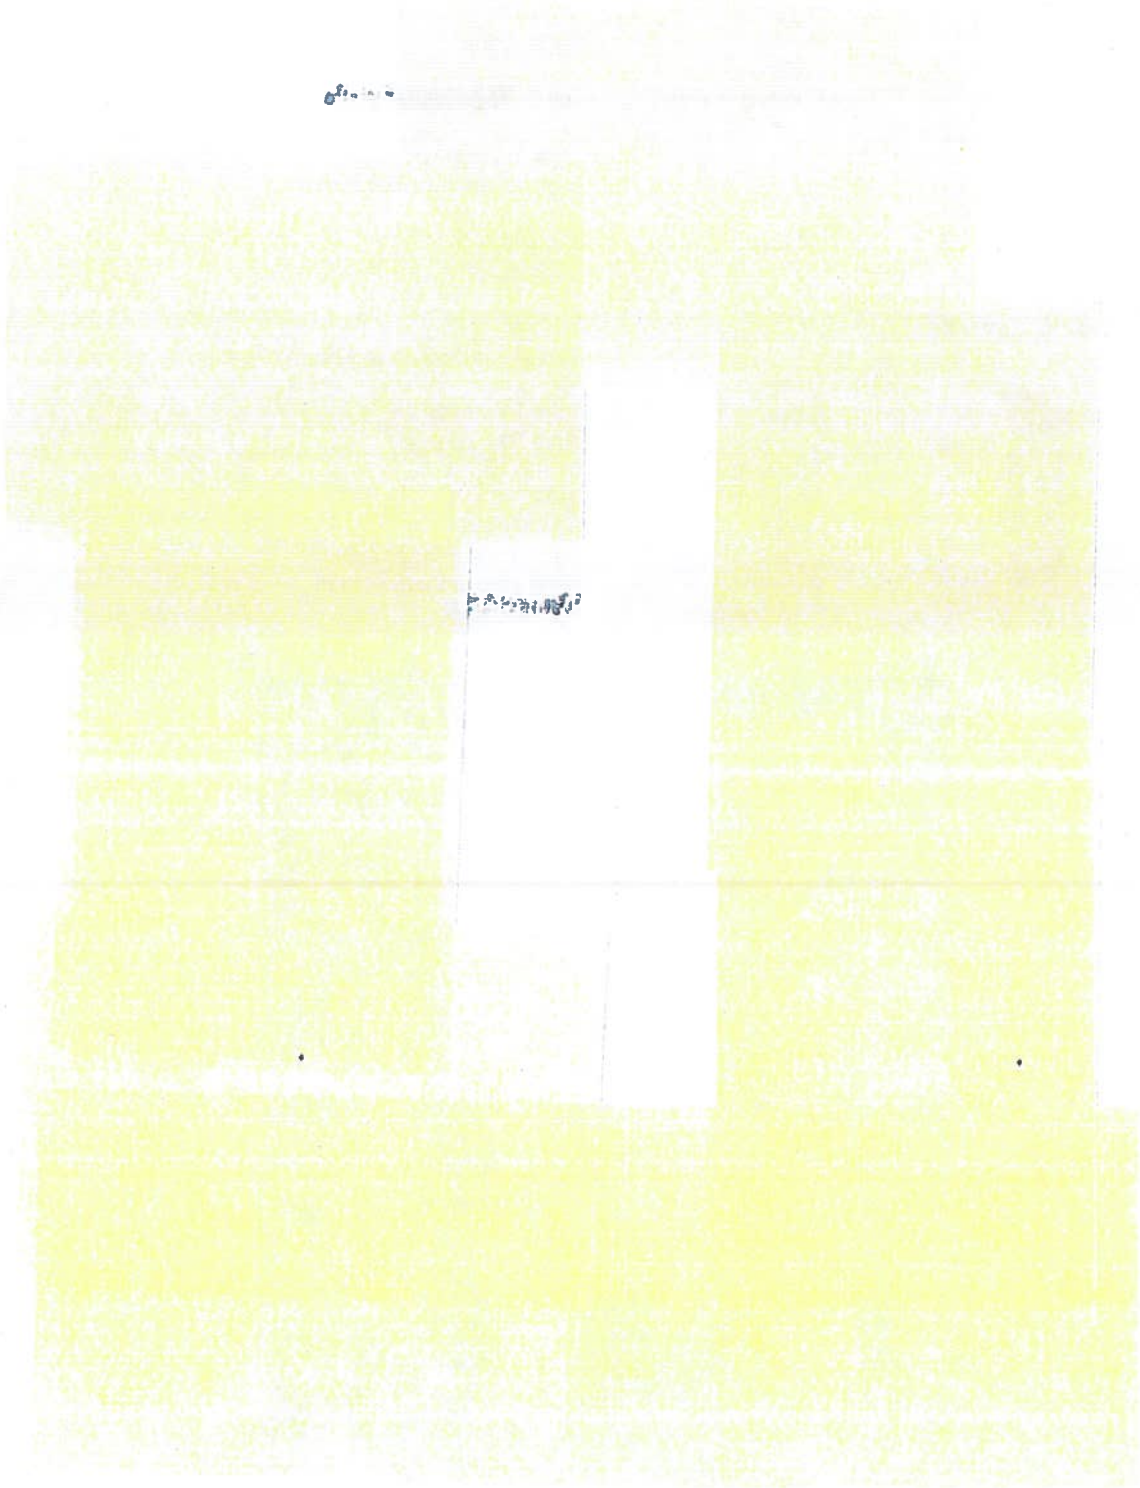

Hoofdingang Ridderzaal





#### Algemene bevindingen:

Dit rapport bevat de inspectie van 148 ramen, in totaal bestaande uit 386 glas-in-loodpanelen.

Een groot deel van de ramen is deels of geheel voorzien van brandschilderwerk, variërend van eenvoudig "afdekwerk" tot gedetailleerde voorstellingen.

Deze gedetailleerd uitgewerkte schilderijen bevinden zich in de ridderzaal en de Koninginnekamer.

Afgezien van het grote rozetraam in de ridderzaal, hebben alle andere ramen en de panelen hiervan een duidelijke motiefachtergrond, hetzij in een rechte- dan wel in een diagonale verdeling.

De toestand van de panelen varieert enorm. Van "goed" tot "zeer slecht", dit afhankelijk van de leeftijd, plaats en afmeting van de panelen.

Eén van de zaken die opvalt is dat er vooral bij een aantal van de grotere panelen sprake is van doorzakking in lichte of hevige mate. Dit is vooral goed waarneembaar bij de grote "provincie-panelen" in de ridderzaal. Deze doorzakking is te wijten aan het feit dat de loden haften (bevestigingen) van de windroeden (verstevigingsroeden), in de loop der tijd zwakker zijn geworden en op sommige plaatsen zelfs gebroken of verdwenen zijn. Dit tast de stabiliteit van de panelen aan en kan op den duur leiden tot het loskomen uit de sponning en in het ergste geval tot het geheel er uit vallen van de panelen.

De haften bij de P- en S-ramen zijn aan de buitenzijde aan de roeden bevestigd en in de zgn. "roos-vorm" gedraaid. Deze zijn grotendeels los, gebroken en soms zelfs geheel verdwenen.

De toestand van de windroeden aan de binnenzijde varieert sterk. Over het algemeen echter zijn deze behoorlijk gecorrodeerd.

De panelen in het grote rozetraam zijn nog in goede staat, maar door het samentrekken van de gebruikte kit in de voegen, is het lood op veel plaatsen open gaan staan, wat kan gaan leiden tot inwatering met alle gevolgen van dien.

De torenramen en de ramen van de ruimtes waar maar zelden gebruik van wordt gemaakt zijn er, over het algemeen het ergst aan toe. Hierbij zijn de complicaties uiteenlopend: hol- en bol staan, breuk, het ontbreken van afdichting in de voegen, verouderd lood, het ontbreken van loodslabben.

Een andere constatering is dat bij een aantal panelen er sprake is van uittrekking van loodwit. Dit komt voor bij lood wat zo te zeggen "zijn beste tijd gehad heeft". Dit duidt op uitdroging van het lood. Hierdoor verliest het lood aan flexibiliteit en zal het binnen afzienbare tijd scheuren gaan vertonen.

Wat ook van invloed is op de flexibiliteit, is de uitdroging van de glas-in-loodkit onder het lood. (de zgn. verstening van de kit) Dit verhoogt het risico op breuk, daar het paneel niet meer licht kan meegeven bij flinke winddruk.

De ramen K6, K7 en K8 verdienen extra aandacht, aangezien deze in een dusdanig slechte staat zijn dat hier snel wat aan moet gebeuren. De panelen zijn vochtig en er staat een groene schimmel op de sponning aan de binnenzijde. Dit door gebrek aan ventilatie in de ruimte waarin de panelen geplaatst zijn.

De vervuiling van het glas loopt ook sterk uiteen. Daar waar de ramen in ruimtes geplaatst zijn waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt, zijn deze ook regelmatig gereinigd, terwijl er bij een groot aantal andere panelen sprake is van ernstige vervuiling. Dit varieert van lichte vervuiling (stof e.d.) tot vochtslag.

De hoeveelheid breukruitjes valt over het algemeen mee en slechts op sommige plaatsen is er sprake van "open breuk".

Reparaties "in het werk", hebben op vele plaatsen geleid tot vervorming van het lood en zijn vaak niet goed uitgevoerd.

Enkele panelen zijn recentelijk opnieuw verlood. Deze zijn vakkundig gerestaureerd.

#### Algemeen advies:

Het feit dat de kit in nagenoeg alle panelen is uitgehard en voor flink wat breuk heeft gezorgd, wil niet zeggen dat alle panelen onmiddellijk opnieuw verlood moeten worden, maar daar waar het inmiddels al tot schade heeft geleid dient wel actie ondernomen te worden.

Daar waar enkelvoudige breuk is ontstaan kan gekozen worden voor het uit- en inrepareren van de ruitjes (mits het lood nog voldoende flexibel is). Verlijmen is een tweede optie, maar dit kan alleen indien er beschermende beglazing geplaatst gaat worden.

Op een aantal plekken is er sprake van "open breuk". Dit zijn de meest urgente mankementen, aangezien hierbij vocht naar binnen kan komen wat voor verdere schade kan zorgen. Deze reparaties / restauraties dienen binnen korte termijn uitgevoerd te worden. De torenpanelen in het hele gebouw, inclusief een aantal K, N, R en U panelen zijn er het slechtst aan toe. Volledige restauratie van deze panelen is de enige optie om verdere schade te voorkomen.

In een aantal gevallen zijn er panelen niet aangevoegd in de sponning. Dit kan, en dient ook vrij snel alsnog te gebeuren om wind- en waterdichtheid te verkrijgen.

De P en S panelen waarbij de roeden aan de buitenzijde geplaatst zijn verdienen ook op korte termijn aandacht aangezien deze door het losraken van de bindloodjes snel aan stabiliteit zullen verliezen.

Het openstaan van de loodranden bij het gebrandschilderde rozetraam boven de entree van de ridderzaal ( B ) moet ook binnen afzienbare tijd opgelost worden, daar de waterdichtheid van de panelen niet optimaal is en op lange duur voor ernstige schade kan gaan zorgen.

De langgerekte panelen in de ridderzaal ( A en I ), die langzaam aan het verzakken zijn, dienen jaarlijks gecontroleerd te worden, zodat er tijdig ingegrepen kan worden als de situatie verslechterd.

Er is in veel panelen sprake van "slechte" reparaties waarbij het lood is aangetast en soms zijn er zelfs kieren langs de reparatieruitjes. Dit dient ook opgelost te worden.

De toestand van de windroeden is behoorlijk uiteenlopend. Sommige zijn volledig verroest.

Vervanging of conservering is hierbij de enige gedegen oplossing.

Als laatste en minst dringende punt moet vermeldt worden dat een groot aantal panelen ernstig vervuild is, maar vrij eenvoudig door ze te reinigen weer een beter uiterlijk kunnen krijgen.



Adviesplanning voor inspecties en de uitvoering van reparaties / restauraties

Datum	Raamnummer	Paneelnummer	Advies inspectie	Advies actie
30/05/2008	A02	A02-4		
30/05/2008	B	B01 t/m 08		
30/05/2008	B	B09 t/m 16		
30/05/2008	B	B17 t/m 24		
30/05/2008	B	B25		
30/05/2008	D	D03		
30/05/2008	D	D06		
30/05/2008	E01	E01-2		
30/05/2008	E02	E02-3		
30/05/2008	F01	F01-1		
30/05/2008	F02	F02-1		
30/05/2008	F02	F02-2		
30/05/2008	I02	I02-1		
30/05/2008	I03	I03-1		
30/05/2008	I04	I04-3		
30/05/2008	I07	I07-1		
30/05/2008	I07	I07-2		
30/05/2008	I07	I07-4		
30/05/2008	I08	I08-3		
30/05/2008	I09	I09-1		
30/05/2008	I09	I09-3		
30/05/2008	K04	K04		
30/05/2008	K05	K05		
30/05/2008	K06	K06		
30/05/2008	K07	K07		
30/05/2008	K08	K08		
30/05/2008	K09	K09		
30/05/2008	L	L01		
30/05/2008	L	L02		
30/05/2008	L	L03		
30/05/2008	L	L04		
30/05/2008	L	L05		
30/05/2008	L	L06		
30/05/2008	L	L07		
30/05/2008	L	L08		
30/05/2008	L	L09		
30/05/2008	L	L10		
30/05/2008	L	L11		
30/05/2008	L	L12		
30/05/2008	L	L13		
30/05/2008	L	L14		
30/05/2008	M	M03-1 t/m 3		
30/05/2008	M	M06-1 t/m 4		
30/05/2008	N	N01-1 en 2		
30/05/2008	N	N02-1 en 2		
30/05/2008	N	N04		
30/05/2008	N	N05		
30/05/2008	N	N06		
30/05/2008	N	N07		
30/05/2008	N	N08		
30/05/2008	N	N09		
30/05/2008	N	N10		
30/05/2008	N	N11		
30/05/2008	N	N12		
30/05/2008	O	O01		
30/05/2008	O	O02		
30/05/2008	O	O03		
30/05/2008	P01	P01-1		
30/05/2008	P01	P01-2		
30/05/2008	P01	P01-3		
30/05/2008	P01	P01-4		

30/05/2008	P02	P02-1	
30/05/2008	P02	P02-2	
30/05/2008	P02	P02-3	
30/05/2008	P02	P02-4	
30/05/2008	P03	P03-1	
30/05/2008	P03	P03-2	
30/05/2008	P03	P03-3	
30/05/2008	P03	P03-4	
30/05/2008	P04	P04-1	
30/05/2008	P04	P04-2	
30/05/2008	P04	P04-3	
30/05/2008	P04	P04-4	
30/05/2008	Q	Q	
30/05/2008	R	R02-1	
30/05/2008	R	R02-2	
30/05/2008	R	R03-1	
30/05/2008	R	R03-2	
30/05/2008	R	R04	
30/05/2008	S01	S01-1	
30/05/2008	S01	S01-2	
30/05/2008	S01	S01-3	
30/05/2008	S01	S01-4	
30/05/2008	S02	S02-1	
30/05/2008	S02	S02-2	
30/05/2008	S02	S02-3	
30/05/2008	S02	S02-4	
30/05/2008	S03	S03-1	
30/05/2008	S03	S03-2	
30/05/2008	S03	S03-3	
30/05/2008	S03	S03-4	
30/05/2008	T	T01	
30/05/2008	T	T02	
30/05/2008	T	T03	
30/05/2008	T	T04	
30/05/2008	T	T06	
30/05/2008	T	T07	
30/05/2008	T	T08	
30/05/2008	T	T09 t/m 14	
30/05/2008	U	U01-1 en 3	
30/05/2008	U	U01-2	
30/05/2008	U	U02-1 en 3	
30/05/2008	U	U02-2	
30/05/2008	U	U03-1 t/m 4	
30/05/2008	U	U04-1 t/m 4	
30/05/2008	U	U05-1 t/m 6	
30/05/2008	U	U06-1 t/m 6	
30/05/2008	U	U07	
30/05/2008	U	U08	
30/05/2008	V	V	
30/05/2008	W	W01	
30/05/2008	W	W02	
30/05/2008	W	W03	
30/05/2008	W	W04	
30/05/2008	W	W05	
30/05/2008	W	W06	
30/05/2008	W	W07	
30/05/2008	W	W08	
30/05/2008	W	W09	
30/05/2008	W	W10	
30/05/2008	W	W11	
30/05/2008	X	X03-2	
30/05/2008	Y	Y01	
30/05/2008	Y	Y02	
30/05/2008	Y	Y03	



30/05/2008	Y	Y04		
30/05/2008	Y	Y06		
26/09/2008	X	X03-2		
29/09/2008	A01	A01-1		
29/09/2008	A01	A01-2		
29/09/2008	A01	A01-3		
29/09/2008	A01	A01-4		
29/09/2008	A02	A02-1		
29/09/2008	A02	A02-2		
29/09/2008	A02	A02-3		
29/09/2008	C	C01 en 02		
29/09/2008	D	D02		
29/09/2008	D	D04		
29/09/2008	D	D05		
29/09/2008	D	D07		
29/09/2008	E01	E01-1		
29/09/2008	E02	E02-1		
29/09/2008	E02	E02-2		
29/09/2008	E02	E02-3		
29/09/2008	E02	E02-4		
29/09/2008	E03	E03-1		
29/09/2008	E03	E03-2		
29/09/2008	E03	E03-3		
29/09/2008	E03	E03-4		
29/09/2008	F01	F01-1		
29/09/2008	F01	F01-2		
29/09/2008	F02	F02-1		
29/09/2008	F02	F02-2		
29/09/2008	H	H01 en 02		
29/09/2008	I01	I01-1		
29/09/2008	I01	I01-2		
29/09/2008	I01	I01-3		
29/09/2008	I01	I01-4		
29/09/2008	I02	I02-1		
29/09/2008	I02	I02-2		
29/09/2008	I02	I02-3		
29/09/2008	I02	I02-4		
29/09/2008	I03	I03-1		
29/09/2008	I03	I03-2		
29/09/2008	I03	I03-3		
29/09/2008	I03	I03-4		
29/09/2008	I04	I04-1		
29/09/2008	I04	I04-2		
29/09/2008	I04	I04-3		
29/09/2008	I04	I04-4		
29/09/2008	I05	I05-1		
29/09/2008	I05	I05-2		
29/09/2008	I05	I05-3		
29/09/2008	I05	I05-4		
29/09/2008	I06	I06-1		
29/09/2008	I06	I06-2		
29/09/2008	I06	I06-3		
29/09/2008	I06	I06-4		
29/09/2008	I07	I07-1		
29/09/2008	I07	I07-2		
29/09/2008	I07	I07-3		
29/09/2008	I07	I07-4		
29/09/2008	I08	I08-1		
29/09/2008	I08	I08-2		
29/09/2008	I08	I08-3		
29/09/2008	I08	I08-4		
29/09/2008	I09	I09-1		
29/09/2008	I09	I09-2		
29/09/2008	I09	I09-3		

29/09/2008	I09	I09-4	
29/09/2008	M	M01-1 t/m 3	
29/09/2008	M	M02-1 t/m 3	
29/09/2008	M	M03-1 t/m 3	
29/09/2008	M	M04-1 t/m 4	
29/09/2008	M	M05-1 t/m 4	
29/09/2008	M	M06-1 t/m 4	
29/09/2008	M	M07-1 t/m 6	
29/09/2008	M	M08-1 t/m 6	
29/09/2008	M	M09-1 t/m 6	
29/09/2008	N	N03	
29/09/2008	R	R01	
29/09/2008	R	R02-2	
29/09/2008	X	X01	
29/09/2008	X	X02-1	
29/09/2008	X	X02-2	
29/09/2008	X	X03-1	
29/09/2008	X	X04 en 05	
29/09/2008	X	X06	
29/09/2008	X	X07	
29/09/2008	Y	Y05	





## Raamnummer: A01



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Het enige paneel wat extra aandacht verdient is paneel nr 4. De mate van doorzakking is behoorlijk en zou op de lange duur de stabiliteit van het raam in gevaar kunnen brengen. Elk jaar controleren of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.



## Paneelnummer: A01-1



### Omschrijving

Paneel: Zaltbommel. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Roestvlekken

### Opmerking

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.



## Paneelnummer: A01-2



### Omschrijving

Paneel: Roermond. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

Rubriek	Kwalificatie	Opmerking
Kitwerk binnen	Versteend	
Kitwerk buiten	Versteend	
Loodnet binnen	Vervormd	
Loodnet buiten	Vervormd	Lichte vervorming net boven het midden.
Windroeden binnen	Roestvlekken	

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.

Het doorzakken van het paneel is nog in een beginstadium, dus voor de stabiliteit is het niet noodzakelijk in te grijpen.

Wel jaarlijks de mate van doorzakking controleren.





## Paneelnummer: A01-3



### Omschrijving

Paneel: Nijmegen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Roestvlekken

### Opmerking

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.



## Paneelnummer: A01-4



### Omschrijving

Paneel: Maastricht. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Vervormd

Vervormd

Roestvlekken

### Opmerking

Hevige vervorming net boven het midden.

### Advies

De verzakking in het deel rond het wapen is behoorlijk. Voor de stabiliteit is het nog niet noodzakelijk in te grijpen.

Wel jaarlijks de mate van doorzakking controleren.



## Raamnummer: A02



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Het enige paneel wat extra aandacht verdient is paneel nr 4. De mate van doorzakking is behoorlijk en zou op de lange duur de stabiliteit van het raam in gevaar kunnen brengen. Elk jaar controleren of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: A02-1



### Omschrijving

Paneel: Harderwijk. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubrick

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Roestvlekken

### Opmerking

1 breukruitje.

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden, afgezien van 1 breukruitje dat in het werk verlijmt zou kunnen worden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.



## Paneelnummer: A02-2



### Omschrijving

Paneel: Tiel. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

Rubriek	Kwalificatie	Opmerking
Kitwerk binnen	Versteend	
Kitwerk buiten	Versteend	
Loodnet binnen	Vervormd	
Loodnet buiten	Verzakt	Lichte verzakking.
Windroeden binnen	Roestvlekken	

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.

Het doorzakken van het paneel is nog in een beginstadium, dus voor de stabiliteit is het niet noodzakelijk in te grijpen.

Wel jaarlijks de mate van doorzakking controleren.



## Paneelnummer: A02-3



### Omschrijving

Paneel: Doesburg. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Roestvlekken

### Opmerking

### Advies

Geen dringende of noodzakelijke werkzaamheden. Wel is het raadzaam om de roeden te conserveren.





## Paneelnummer: A02-4



### Omschrijving

Paneel: Arnhem. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

**Opmerking**  
Open- en meervoudige breuk langs het wapen.

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Vervormd

Door (waarschijnlijk) vandalisme is het loodnet bij het wapen onherstelbaar vervormd.

Loodnet buiten  
Windroeden binnen

Vervormd  
Roestvlekken


### Advies

De breuk in het glas en de vervorming van het lood kan niet in het werk gerepareerd worden daar het loodnet dusdanig beschadigd is, dat terugbuigen geen optie is. Het paneel valt er niet uit, maar door de breuken zal het paneel snel aan stabiliteit verliezen. Te adviseren is om het paneel uit te nemen en geheel (of indien mogelijk gedeeltelijk) opnieuw te verloden.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: B

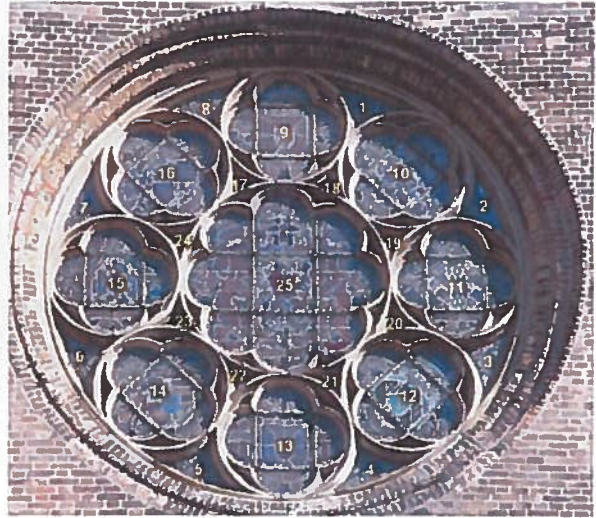

### Beschrijving

Rozetraam bestaande uit 25 ramen, onderverdeeld in 1 tot 9 panelen. 8-pas vormig centraal "Je maintiendrai"-raam, omringd door 8 ramen voorzien van namen en wapens van Adellieden die een belangrijke rol in de nederlandse geschiedenis hebben gespeeld.

### Advies

De ramen zijn in goede staat. Wel is bij een restauratie op een aantal ruitjes de verkeerde kleur geel gebruikt (te donker). Het enige, maar wel belangrijke aandachtspunt is het openstaan van het randlood op diverse plaatsen. Dit is ontstaan door de gebruikte kit in de voegen die in de loop der tijd is gaan "samentrekken" en hierdoor het randlood heeft opengetrokken. Advies is om op deze plekken "in het werk" kit aan te brengen, het lood dicht te strijken en hiermee inwatering te voorkomen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: B01 t/m 08



### Omschrijving

Decoratief, gebrandschilderd raam voorzien van kroonvoorstelling met stralen, omlijst door een bandje.

### Rubriek

Loodnet buiten

### Kwalificatie

Aangetast

### Opmerking

Het randlood staat op sommige plekken open doordat de gebruikte kit zich samen is gaan trekken.

Voegwerk buiten

Aangetast

### Advies

Geen schade aan de panelen, maar op sommige punten heeft de gebruikte kit aan de buitenzijde het lood opengetrokken. Dit dient opgevuld en dichtgestreken te worden om inwatering te voorkomen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: B09 t/m 16



### Omschrijving

Decoratief, gebrandschilderde ramen bestaande uit 1 centraal, vierkant raam, omringd door 4 halve cirkels. De voorstellingen op de ramen zijn wapens van adellieden met aan de onderzijde van elk raam de naam gebrandschilderd op een banderol.

### Rubriek

Loodnet buiten

### Kwalificatie

Aangetast

### Opmerking

Het randlood staat op sommige plekken open doordat de gebruikte kit zich samen is gaan trekken.

Voegwerk buiten

Aangetast

### Advies

Geen schade aan de panelen, maar op sommige punten heeft de gebruikte kit aan de buitenzijde het lood opengetrokken. Dit dient opgevuld en dichtgestreken te worden om inwatering te voorkomen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: B17 t/m 24



### Omschrijving

Eenvoudige driehoekjes, voorzien van afdekwerk en bandje.

### Rubriek

Loodnet buiten

### Kwalificatie

Aangetast

### Opmerking

Het randlood staat op sommige plekken open doordat de gebruikte kit zich samen is gaan trekken.

Voegwerk buiten

Aangetast



### Advies

Geen schade aan de panelen, maar op sommige punten heeft de gebruikte kit aan de buitenzijde het lood opengetrokken. Dit dient opgevuld en dichtgestreken te worden om inwatering te voorkomen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: B25

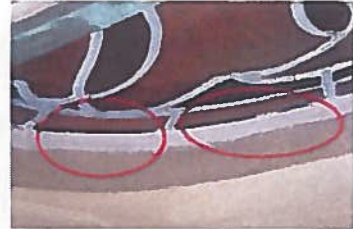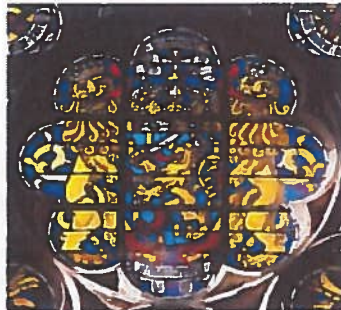

### Omschrijving

"Je maintiendrai"-raam bestaande uit 9 delen. Volledig gebrandschilderd. De voorstelling is het nederlandse, koninklijke wapen met bovenin de naam "Wilhelmina" geschreven.

### Rubriek

Loodnet buiten

### Kwalificatie

Aangetast

### Opmerking

Het randlood staat op sommige plekken open doordat de gebruikte kit zich samen is gaan trekken.

Voegwerk buiten

Aangetast

### Advies

Geen schade aan de panelen, maar op sommige punten heeft de gebruikte kit aan de buitenzijde het lood opengetrokken. Dit dient opgevuld en dichtgestreken te worden om inwatering te voorkomen.


Verder is het vermelden waard dat bij een restauratie in het verleden een aantal stukken zijn vervangen, maar voorzien van een te donkere schildering. Hoofdzakelijk te zien bij de poten van de leeuwen.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: C

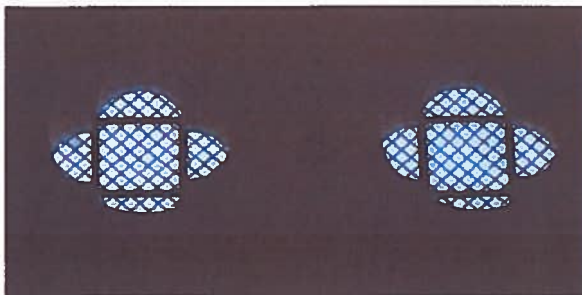

### Beschrijving


2 Vierpassen, bestaande uit een vierkant paneel in het midden, voorzien van 4 bladen, uitgevoerd in een diagonale verdeling.

### Advies

De verzakking in de gaten houden. Indien het inmiddels aangetaste lood zijn stevigheid dreigt te verliezen is het noodzakelijk de panelen opnieuw te verloden en middels verstevigd lood of windroeden de panelen te verstevigen.



## Paneelnummer: C01 en 02

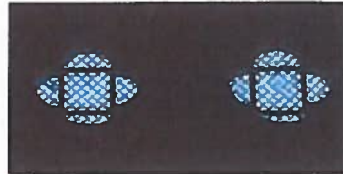

### Omschrijving

Vierpassen in diagonale verdeling.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Vervormd

### Opmerking

Panelen staan bol naar buiten toe. Vooral goed zichtbaar bij het vierkante paneel in het midden.

Loodnet buiten

Vervormd

### Advies

In het verleden uitgevoerde reparaties in het werk, samen met de leeftijd van het lood hebben de stabiliteit van de ramen behoorlijk aangetast. Daar waar het lood een lichtgrijze kleur vertoont, is sprake van uittreding van loodwit. Hier zal op termijn het lood doorscheuren. Op de lange duur is opnieuw verloden wellicht noodzakelijk.



## Raamnummer: D



### Beschrijving

Torenramen in zowel diagonale- als rechte verdeling, voorzien van bandjes.

### Advies

Bij 1 raam ontbreekt het voegwerk aan de buitenzijde geheel. Hier zal in de nabije toekomst wat aan moeten gebeuren om (meer) inwatering te voorkomen. Verder zijn alle ramen, afgezien van D1 hevig vervuild, vooral aan de buitenzijde.

Grondig reinigen zal het aanzicht van de ramen aanzienlijk verbeteren. De 2 breukruitjes in raam D3 kunnen van binnenuit ingerepareerd worden.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: D01



### Omschrijving

Langwerpig torenraam in diagonale verdeling met een bandje links en rechts.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen werkzaamheden nodig. Het raam is recentelijk geheel opnieuw verlood.



## Paneelnummer: D02

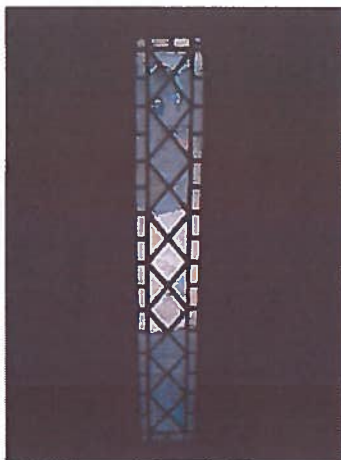

### Omschrijving

Langwerpig toendraam in diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Matig

### Opmerking

Er zijn in het verleden reparaties gedaan met een verkeerde glassoort.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Kitresten

### Advies

Geen werkzaamheden noodzakelijk. Wel is de kit uitgelopen (voornamelijk zichtbaar aan de buitenzijde).



## Paneelnummer: D03



### Omschrijving

Langwerpig toendraam in diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Matig

Kitresten

### Opmerking

2 breukruitjes. Beide meervoudig.

### Advies

Er zijn 2 breukruitjes in het raam die ingerepareerd kunnen worden zonder dat het paneel uitgenomen hoeft te worden. Tevens zou overwogen kunnen worden het paneel (vooral aan de buitenzijde) grondig te reinigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: D04



### Omschrijving

Langwerpig torenraam in diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Matig

Kitresten


### Opmerking

### Advies

Grondig reinigen van binnen en buiten.



## Paneelnummer: D05

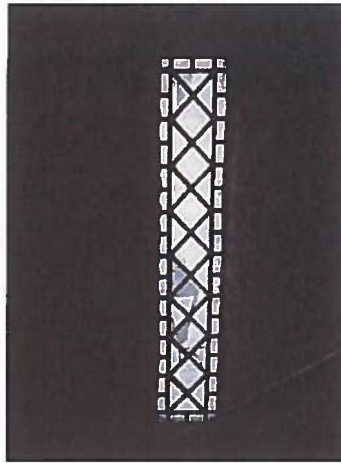

### Omschrijving

Langwerpig torenraam in diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Matig

Kitresten

### Opmerking

### Advies

Grondig reinigen van binnen en buiten.



## Paneelnummer: D06



### Omschrijving

Langwerpig toerenraam in rechte verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Kitresten  
Afwezig

### Opmerking

Het raam is niet aangevoegd aan de buitenzijde. Hierdoor is het paneel niet wind- en waterdicht.

### Advies

Paneel dient aangevoegd te worden van buiten voor zowel de stevigheid als de wind- en waterdichtheid. Grondig reinigen van binnen en buiten.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: D07



### Omschrijving

Langwerpig toendraam in rechte verdeling met een bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Kitresten


### Opmerking

### Advies

Grondig reinigen van binnen en buiten.



## Raamnummer: E01

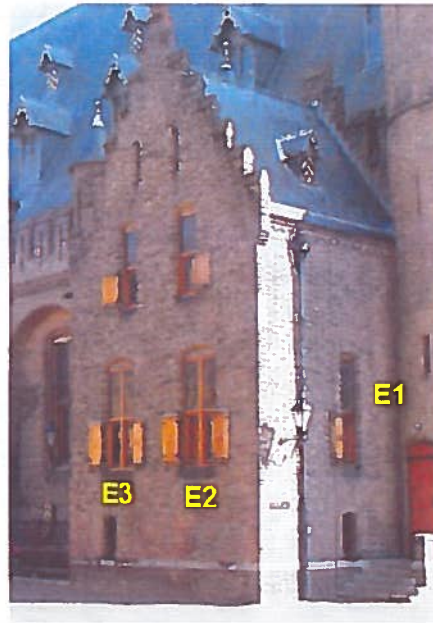

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met een diagonale verdeling, voorzien van een bandje met bovenin gebrandschilderde ornamenten en in het bovenpaneel het rijkswapen met de nederlandse leeuw met zwaard, pijlen en kroon.


### Advies

Het kapotte ruitje in paneel E1-2 inrepareren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: E01-1

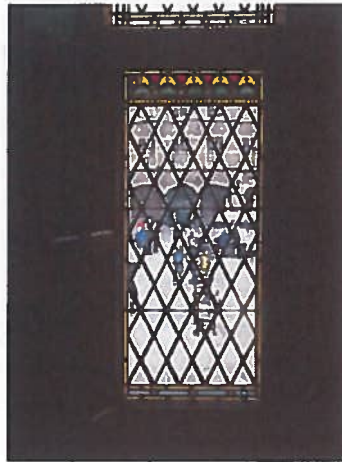

### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

Geen actie noodzakelijk. Wel de staat van het lood (voornamelijk aan de buitenzijde) jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: E01-2



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken. Iets boven het midden is een afbeelding van de rijksleeuw gebrandschilderd.

### Rubriek

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking

1 Meervoudige breuk.

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

Het kapotte ruitje inrepareren.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: E02



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met een diagonale verdeling, voorzien van een bandje met bovenin gebrandschilderde ornamenten en in de bovenpanelen het rijkswapen met de nederlandse leeuw met zwaard en pijlen en kroon.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren met speciale aandacht voor het uitzakken van de bovenpanelen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: E02-1



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

Geen actie noodzakelijk. Wel de staat van het lood jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: E02-2



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken. Iets boven het midden is een afbeelding van de rijksleeuw gebrandschilderd.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren



## Paneelnummer: E02-3



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Matig

Matig

Aangetast

### Opmerking

2 breukruitjes.

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

2 ruitjes inrepareren in het werk. De staat van het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: E02-4



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken. Iets boven het midden is een afbeelding van de rijksleeuw gebrandschilderd.

### Rubrick

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking


Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren



## Raamnummer: E03

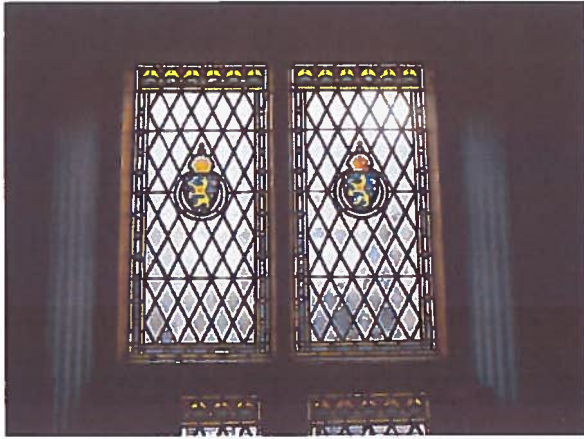

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met een diagonale verdeling, voorzien van een bandje met bovenin gebrandschilderde ornamenten en in de bovenpanelen het rijkswapen met de nederlandse leeuw met zwaard en pijlen en kroon.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren met speciale aandacht voor het uitzakken van de bovenpanelen.



## Paneelnummer: E03-1



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking


Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

Geen actie noodzakelijk. Wel de staat van het lood jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: E03-2

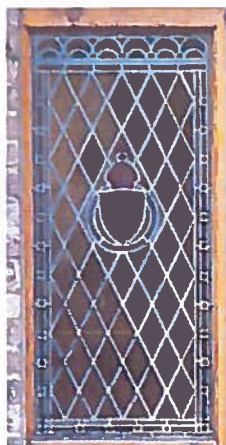

### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken. Iets boven het midden is een afbeelding van de rijksleeuw gebrandschilderd.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Vervormd

Matig

Aangetast

### Opmerking

Paneel is licht naar buiten gebold.

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren





## Paneelnummer: E03-3



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Aangetast

### Opmerking

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: E03-4



### Omschrijving

Paneel met diagonale verdeling, bandje rondom en boven in het paneel gebrandschilderde ornament-stukken. Iets boven het midden is een afbeelding van de rijksleeuw gebrandschilderd.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Vervormd

### Opmerking

Paneel is naar buiten gebold.

Loodnet buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Aangetast

Lichte roestvorming op de roeden.

### Advies

De staat van het lood jaarlijks controleren



## Raamnummer: F01



### Beschrijving

Dubbel raam, waarvan het onderste paneel een klepraam betreft, uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitmotief boven in de panelen.


### Advies

Bij F1-1 het breukruitje repareren en de staat van het lood goed controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: F01-1

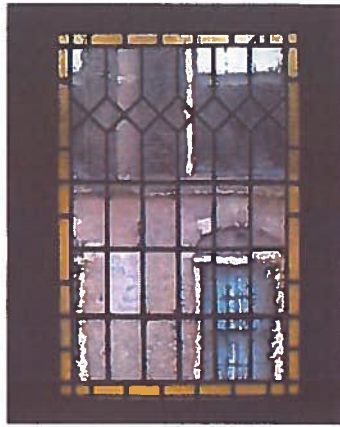

### Omschrijving

Klepraam, uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitjes boven in het paneel.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

**Opmerking**  
1 breukruitje

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Vervormd

Paneel staat bol naar buiten toe.

Windroeden binnen

Aangetast

Hevige roestvorming op de roeden.

### Advies

Roeden ontroesten en conserveren, breukruitje inrepareren en de staat van het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: F01-2



### Omschrijving

Paneel uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitjes boven in het paneel.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Slecht

### Opmerking

2 oude reparaties waarbij de verkeerde glassoort en kleur is gebruikt.

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Slecht

Versteend

Versteend

Matig

Matig

Aan de onderzijde duidelijk zichtbare uittreding van loodwit en een 2-tal "slechte" reparaties in het werk.

Windroeden binnen

Aangetast

Hevige roestvorming op de roeden.

### Advies

Roeden ontroesten en conserveren en de staat van het lood jaarlijks controleren.



## Raamnummer: F02



### Beschrijving

Dubbel raam, waarvan het onderste paneel een klepraam betreft, uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitmotief boven in de panelen.

### Advies

De breukruitjes repareren, de roeden ontroesten en conserveren en de staat van het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: F02-1



### Omschrijving

Klepraam, uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitjes boven in het paneel.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

2 breukruitjes die aan de binnenzijde met noodlood zijn afgedekt.

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Gebroken

Versteend

Versteend

Matig

Matig

Windroeden binnen

Aangetast

Hevige roestvorming op de roeden.

### Advies

Roeden ontroesten en conserveren, breukruitjes inrepareren en de staat van het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: F02-2



### Omschrijving

Paneel uitgevoerd in rechte verdeling met bandje en ruitjes boven in het paneel.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

### Opmerking

2 meervoudige breukruitjes die aan de binnenzijde met noodlood zijn afgedekt.

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

Aan de onderzijde duidelijk zichtbare uitreding van loodwit.  
Hevige roestvorming op de roeden.

Windroeden binnen

Aangetast

### Advies

Roeden ontroesten en conserveren, 2 breukruitjes inrepareren en de staat van het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: G



### Beschrijving

Langwerpige ramen in rechte verdeling.

### Advies

De ramen zijn redelijk recent opnieuw verlood. Geen werkzaamheden nodig.



## Paneelnummer: G01 en 02



### Omschrijving

Langwerpige ramen in rechte verdeling.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

De ramen zijn redelijk recent opnieuw verlood. Geen werkzaamheden nodig.



## Raamnummer: H

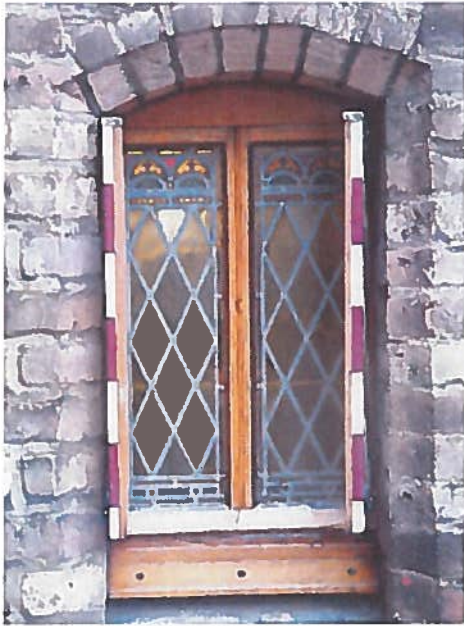

### Beschrijving


2 kleine klepraampjes in diagonale verdeling met bandjes en gebrandschilderde ornamenten boven in.

### Advies

Buiten het grondig reinigen van binnen en van buiten geen werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: H01 en 02

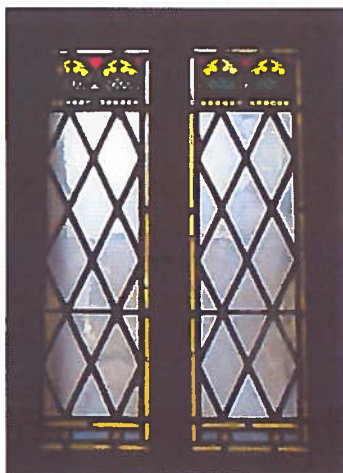

### Omschrijving

2 kleine klepraampjes in diagonale verdeling met bandjes en gebrandschilderde ornamenten boven in.

### Rubriek

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Troebel  
Troebel

### Opmerking

### Advies

Buiten het grondig reinigen van binnen en van buiten geen werkzaamheden noodzakelijk.





## Raamnummer: I01



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

De verzakking in paneel I1-2 dient jaarlijks gecontroleerd te worden om beschadiging te voorkomen. Verder geen actie noodzakelijk.



## Paneelnummer: I01-1



### Omschrijving

Paneel: Enkhuizen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I01-2



### Omschrijving

Paneel: Bolsward. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Vervormd  
Vervormd

### Opmerking

Het paneel staat bovenin ietwat bol naar buiten toe.

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren, vooral ter plaatse van de bolling in het paneel.



## Paneelnummer: I01-3



### Omschrijving

Paneel: Franeker. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

Rubriek	Kwalificatie	Opmerking
Kitwerk binnen	Versteend	
Kitwerk buiten	Versteend	

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.





## Paneelnummer: I01-4



### Omschrijving

Paneel: Leeuwarden. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I02



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Breukruitje in I2-1 verlijmen of inrepareren. De verzakking in paneel I2-4 dient jaarlijks gecontroleerd te worden om beschadiging te voorkomen. Verder geen actie noodzakelijk.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I02-1



### Omschrijving

Paneel: Oldenzaal. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend

### Opmerking

1 breukruitje


### Advies

1 breukruitje verlijmen of inrepareren en het loodnet jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I02-2

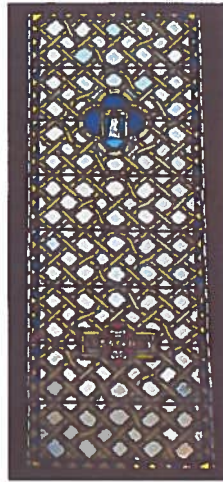

### Omschrijving

Paneel: Assen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.





## Paneelnummer: I02-3



### Omschrijving

Paneel: Koevorden. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I02-4



### Omschrijving

Paneel: Groningen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Vervormd  
Vervormd

### Opmerking

Lichte vervorming boven in het paneel.

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet controleren, vooral ter plaatse van de bolling in het paneel.



## Raamnummer: I03



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.


### Advies

2 breukruitjes in paneel I3-1 inrepareren en jaarlijks het loodnet controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I03-1

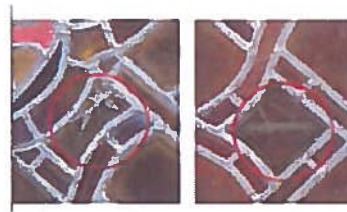

### Omschrijving

Paneel: Zutphen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend

### Opmerking

2 x meervoudige breuk

### Advies

2 meervoudige breukruitjes inrepareren en het loodnet jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: I03-2



### Omschrijving

Paneel: Deventer. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I03-3



### Omschrijving

Paneel: Kampen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend


### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I03-4

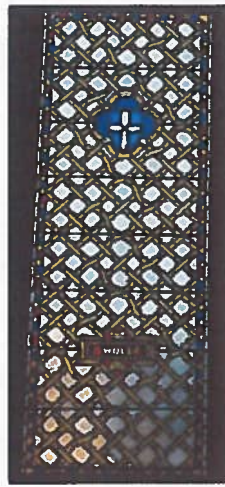

### Omschrijving

Paneel: Zwolle. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I04



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

De breukruitjes in paneel I4-3 inrepareren en het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: I04-1



### Omschrijving

Paneel: Rhenen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.



## Paneelnummer: I04-2



### Omschrijving

Paneel: Amersfoort. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I04-3



### Omschrijving

Paneel: Wijkbijduurstede. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

2 x meervoudige breuk.

Glas buiten

Gebroken

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

### Advies

2 meervoudige breukruitjes inrepareren en het loodnet jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I04-4



### Omschrijving

Paneel: Utrecht. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.





## Raamnummer: I05



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden, wel het lood jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I05-1



### Omschrijving

Paneel: Hoorn. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.



## Paneelnummer: I05-2



### Omschrijving

Paneel: Haarlem. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend


### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I05-3

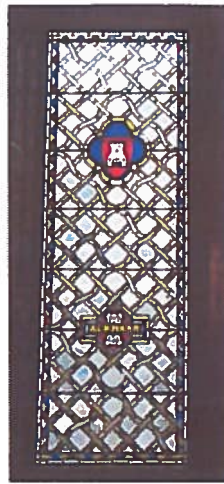

### Omschrijving

Paneel: Alkmaar. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.





## Paneelnummer: I05-4



### Omschrijving

Paneel: Amsterdam. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I06



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden, wel het lood jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I06-1



### Omschrijving

Paneel: Dordrecht. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvermitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.



## Paneelnummer: I06-2



### Omschrijving

Paneel: Rotterdam. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I06-3



### Omschrijving

Paneel: Leiden. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking


### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.





## Paneelnummer: I06-4

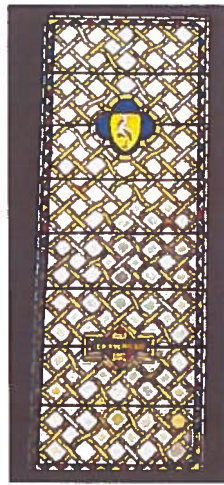

### Omschrijving

Paneel: 's Gravenhage. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I07



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Het breukruitje in I7-1 inrepareren, de panelen I7-2 en I7-4 van buiten aanvoegen en het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I07-1



### Omschrijving

Paneel: Kuilenburg. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

1 breukruitje.

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Gebroken

Versteend

Versteend

### Advies

1 breukruitje inrepareren en jaarlijks het loodnet controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I07-2



### Omschrijving

Paneel: Gouda. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Afwezig

### Opmerking

Paneel is van buiten niet  
aangevoegd.

### Advies

Het paneel dient van buitenaf aangevoegd te worden om invatering te voorkomen en het loodnet jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I07-3



### Omschrijving

Paneel: Gorinchem. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.





## Paneelnummer: I07-4



### Omschrijving

Paneel: Delft. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Afwezig

### Opmerking

Paneel is niet aangevoegd aan de buitenzijde.

### Advies

Het paneel dient aan de buitenzijde aangevoegd te worden om inwatering te voorkomen en het loodnet jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: I08



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

Het breukruitje in paneel I8-3 vervangen of verlijmen en het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I08-1



### Omschrijving

Paneel: Sluis. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Jaarlijks het loodnet controleren.



## Paneelnummer: I08-2



### Omschrijving

Paneel: Zieriksee. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend


### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I08-3

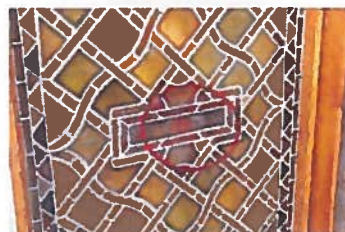

### Omschrijving

Paneel: Goes. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderverk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

### Opmerking

Het stuk glas met de stadsnaam "Goes" is gebroken.

### Advies

Het ruitje met de stadsnaam "Goes" vervangen of verlijmen en jaarlijks het loodnet controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: I08-4



### Omschrijving

Paneel: Middelburg. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

Rubriek	Kwalificatie	Opmerking
Kitwerk binnen	Versteend	
Kitwerk buiten	Versteend	

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I09



### Beschrijving

Decoratief raam, bestaande uit 4 panelen. Elk paneel is gewijd aan een Nederlandse stad. Onder in de panelen is de naam gebrandschilderd en boven in de panelen is het wapen van die stad te zien.

### Advies

De breukruitjes in panelen I9-1 en I9-3 inrepareren en het lood jaarlijks controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I09-1



### Omschrijving

Paneel: Veere. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

1 x meervoudige breuk.

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Gebroken

Versteend

Versteend

### Advies

Breukruitje inrepareren en jaarlijks het loodnet controleren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: I09-2



### Omschrijving

Paneel: Breda. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Paneelnummer: I09-3



### Omschrijving

Paneel: Vlissingen. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend

### Opmerking

2 x meervoudige breuk.

### Advies

2 meervoudige breukruitjes inrepareren en jaarlijks het loodnet controleren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: I09-4



### Omschrijving

Paneel: 's Hertogenbosch. De achtergrond van het paneel heeft een diagonale verdeling, deels d.m.v. rechte lijnen en deels d.m.v. gekronkelde lijnen. Onder in elk paneel staat een plaatsnaam en boven in het paneel het bijbehorende wapen van die stad. Elk stukje glas is voorzien van brandschilderwerk.

Grotendeels grisaille en contour, maar ook is er aan de buitenzijde gebruik gemaakt van zilvernitraat-verf wat voor de heldere gele kleur zorgt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend


### Opmerking

### Advies

Geen noodzakelijke werkzaamheden. Wel het loodnet jaarlijks controleren.



## Raamnummer: I10

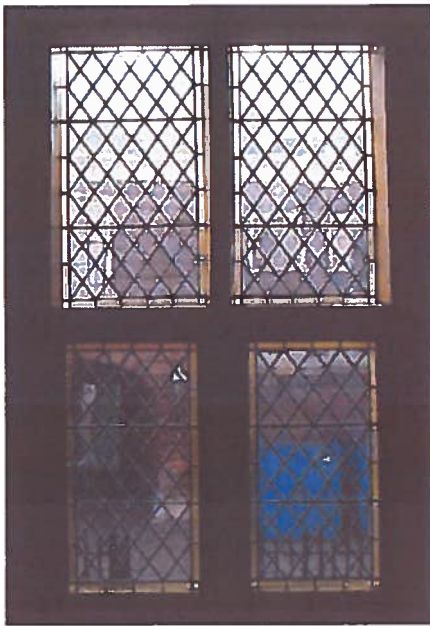

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen, uitgevoerd in diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk gerestaureerd, dus geen actie noodzakelijk. Wel is er gebruik gemaakt van een andere glassoort dan de oorspronkelijke om de kapotte ruitjes te vervangen.



## Paneelnummer: I10-1



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Matig

### Opmerking

Restauratie is uitgevoerd met gebruik van zgn. Artista-glas, wat afwijkt van het oorspronkelijke glas.

### Advies

Paneel is recentelijk nog opnieuw verlood. Geen actie noodzakelijk. Wel is er bij de restauratie "verkeerd" glas gebruikt als vervanging van de kapotte ruitjes.



## Paneelnummer: I10-2



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Matig

### Opmerking


Restauratie is uitgevoerd met gebruik van zgn. Artista-glas, wat afwijkt van het oorspronkelijke glas.

### Advies

Paneel is recentelijk nog opnieuw verlood. Geen actie noodzakelijk. Wel is er bij de restauratie "verkeerd" glas gebruikt als vervanging van de kapotte ruitjes.



## Paneelnummer: I10-3

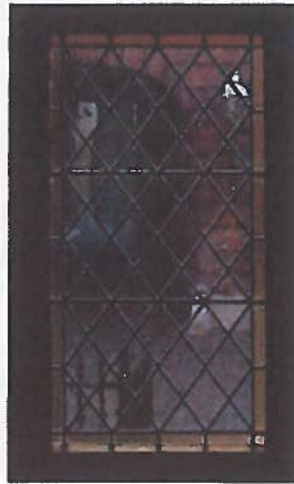

### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Matig

### Opmerking

Restauratie is uitgevoerd met gebruik van zgn. Artista-glas, wat afwijkt van het oorspronkelijke glas.


### Advies

Paneel is recentelijk nog opnieuw verlood. Geen actie noodzakelijk. Wel is er bij de restauratie "verkeerd" glas gebruikt als vervanging van de kapotte ruitjes.





## Paneelnummer: I10-4

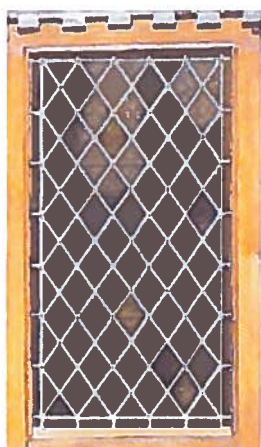

### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Matig

### Opmerking

Restauratie is uitgevoerd met gebruik van zgn. Artista-glas, wat afwijkt van het oorspronkelijke glas.

### Advies

Paneel is recentelijk nog opnieuw verlood. Geen actie noodzakelijk. Wel is er bij de restauratie "verkeerd" glas gebruikt als vervanging van de kapotte ruitjes.



## Raamnummer: J01



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J01-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J02

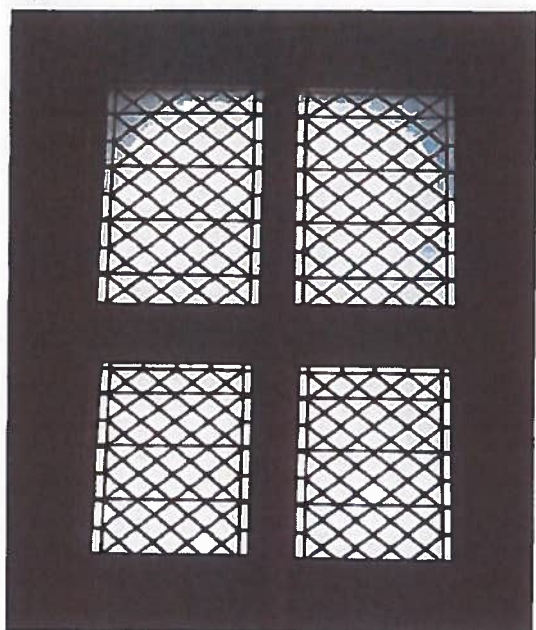

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J02-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking


### Advies

Geen actie nodig.





## Raamnummer: J03

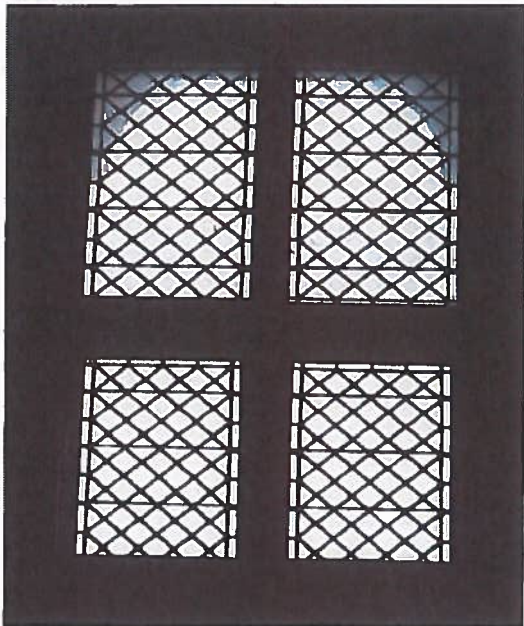

### Beschrijving


Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J03-1 t/m 4

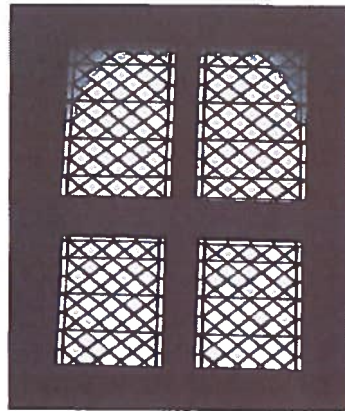

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J04



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J04-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J05

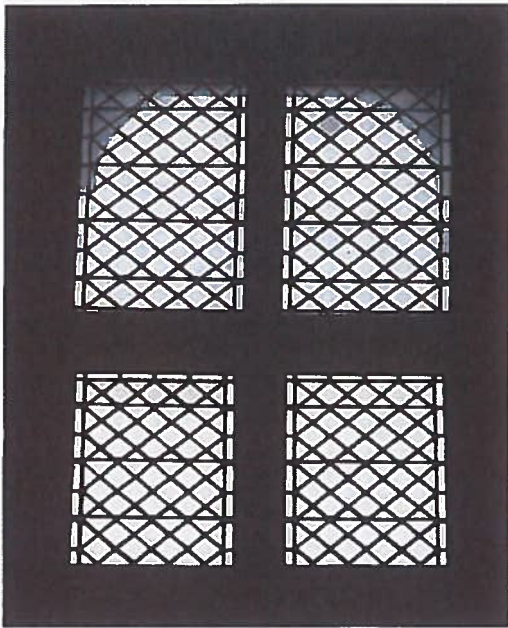

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.


### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.





## Paneelnummer: J05-1 t/m 4

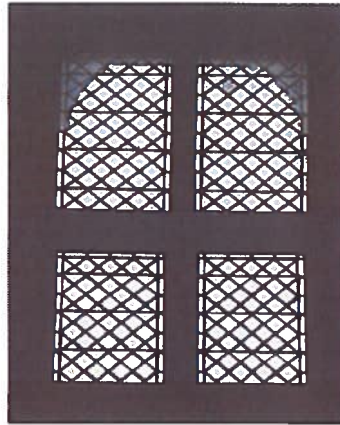

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J06



### Beschrijving


Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J06-1 t/m 4

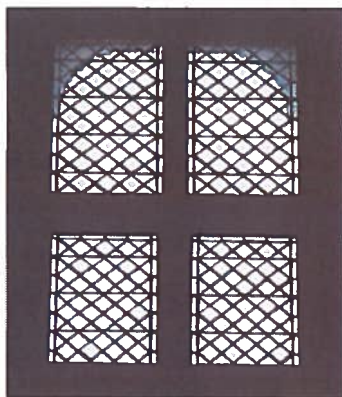

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J07

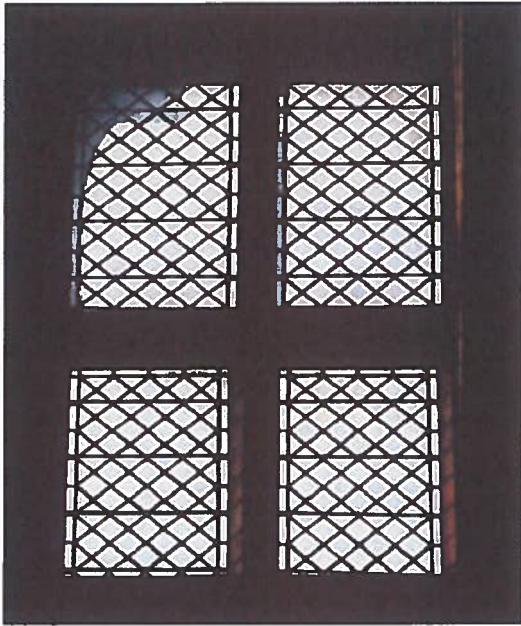

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.







## Paneelnummer: J07-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J08

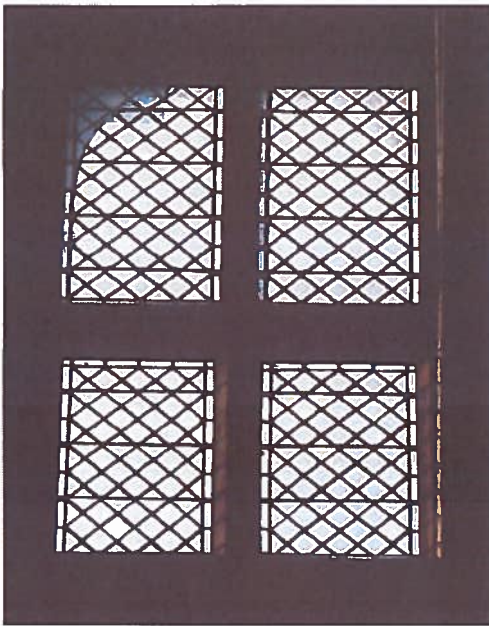

### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J08-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J09



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J09-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking


### Advies

Geen actie nodig.





## Raamnummer: J10

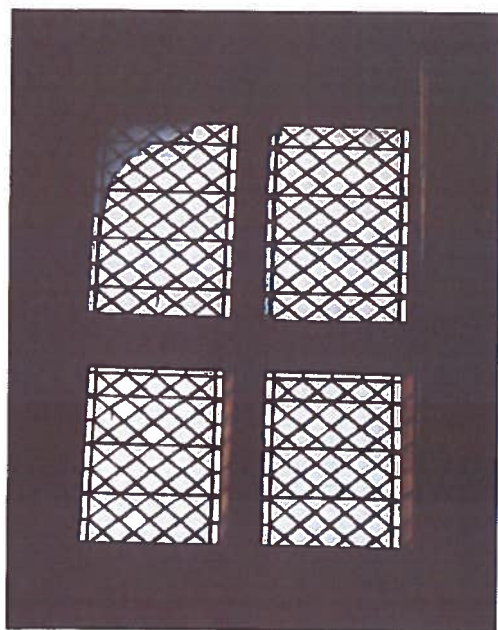

### Beschrijving


Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J10-1 t/m 4

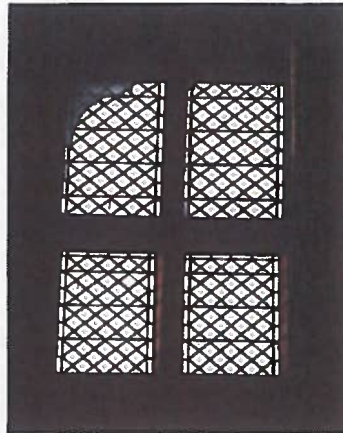

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie


### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J11

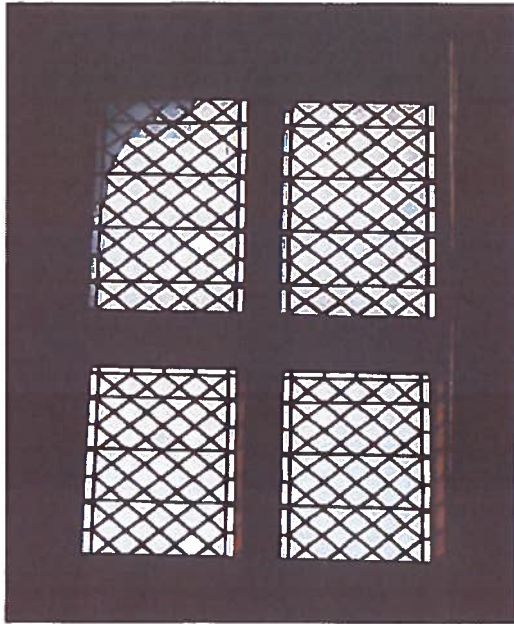

### Beschrijving


Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.

### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.



## Paneelnummer: J11-1 t/m 4

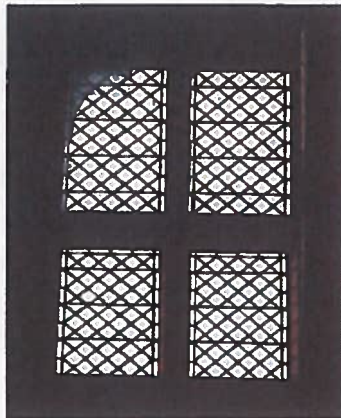

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: J12



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen met diagonale verdeling met een bandje rondom.


### Advies

De panelen zijn recentelijk aan de buitenzijde aan de rand verstevigd en afgekit. Aan de binnenzijde zijn er nieuwe roeden geplaatst (waarschijnlijk messing). Alhoewel het glas behoorlijk vervuild is en de glas-in-loodkit deels uitgetreden en versteend is, zijn er geen dringende werkzaamheden noodzakelijk.





## Paneelnummer: J12-1 t/m 4

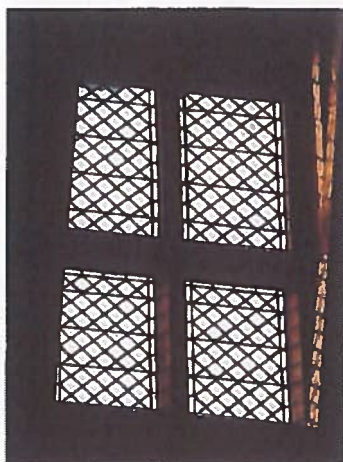

### Omschrijving

Panelen met diagonale verdeling en bandje.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie nodig.



## Raamnummer: K01



### **Beschrijving**

Rechte verdeling. Raam zit achter gaaswerk. Tijdens de inspectie geen goede bereikbaarheid. Gebaseerd op zichtinspectie van buitenaf.

### **Advies**

Geen actie noodzakelijk voor zover te beoordelen.



## Paneelnummer: K01-1 t/m 8



### Omschrijving

8 panelen in houten kozijnen aan de buitenzijde afgeschermd door gaaswerk.

### Rubriek

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Voor zover te beoordelen geen actie noodzakelijk.



## Raamnummer: K02



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen waarvan de onderste 2 klepramen betreft in een houten kozijn en de bovenste 2 aangevoegd zijn in een steensponning.

### Advies

Geen actie noodzakelijk.



## Paneelnummer: K02-1 t/m 4



### Omschrijving

Rechte verdeling met bandje. In de bovenpanelen zit een strook met ruitmotief bovenin.

### Rubrick

### Kwalificatie

### Opmerking

### Advies

Geen actie noodzakelijk.





## Raamnummer: K03



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling en in de bovenste panelen een strook met ruitvormige glaasjes.

### Advies

Geen actie noodzakelijk



## Paneelnummer: K03-1 t/m 4



### Omschrijving

Panelen in rechte verdeling met een bandje rondom en in de bovenpanelen een strook met ruitvormige glaasjes.

### Rubriek

### Kwalificatie



### Opmerking

### Advies

Geen actie noodzakelijk.



## Raamnummer: K04

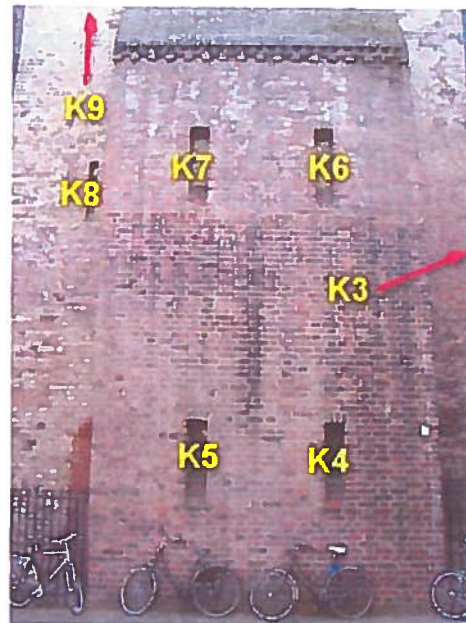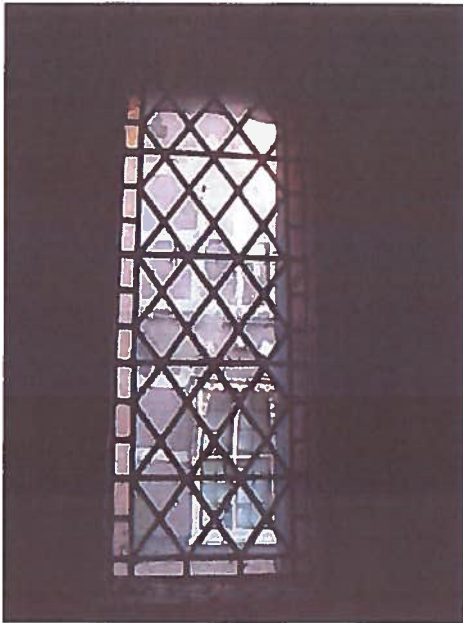

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom en aan de bovenzijde een lichte toer.


### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Windroeden vervangen of ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: K04

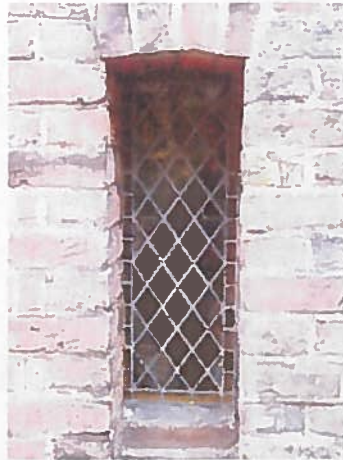

### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje en toer aan bovenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast. Spinnewebben en aanslagvorming. Deels heeft het voegwerk losgelaten. Hevige roestvorming op de roeden.

Verontreiniging binnen

Slecht

Voegwerk buiten

Aangetast

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies



Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: K05

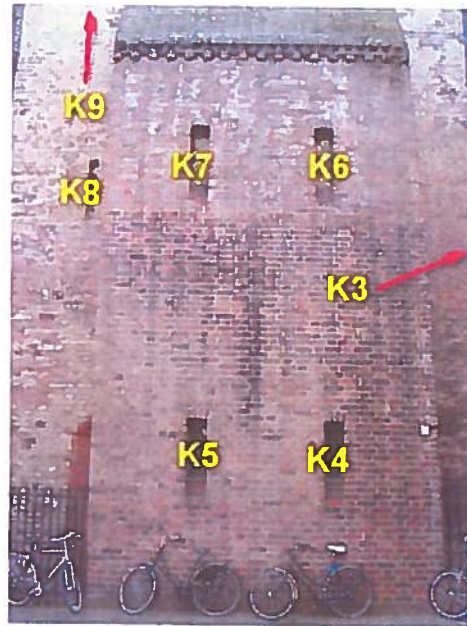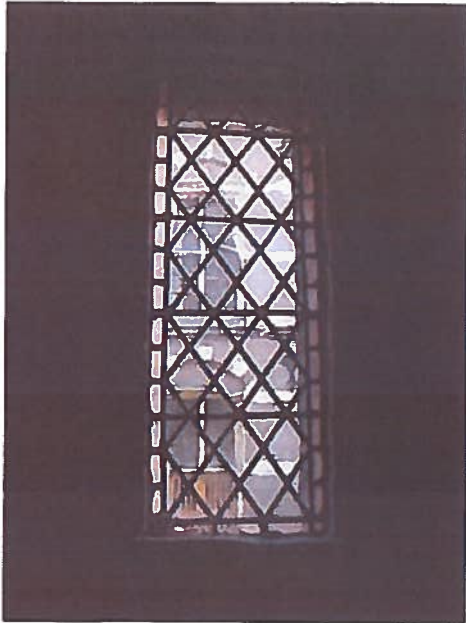

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom en aan de bovenzijde een lichte toer.

### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Roeden vervangen of ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: K05



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje en toer aan bovenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast.  
Spinnewebben en aanslagvorming.  
Hevige roestvorming op de roeden.

Verontreiniging binnen

Slecht

Windroeden binnen

Roestvlekken


### Advies

Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: K06

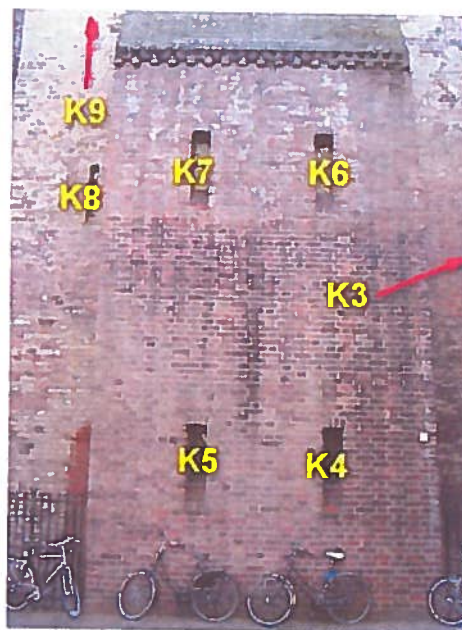

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom en aan de bovenzijde een lichte toer.

### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Roeden vervangen of ontroesten en conserveren. Ventilatie-mogelijkheid creëren voor het afvoeren van vocht aan de binnenzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: K06



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje en toer aan bovenzijde.

#### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

#### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Kitresten

#### Opmerking

De kit is door de enorme vochtontwikkeling binnen deels naar buiten uitgetreden.

Loodnet binnen  
Loodnet buiten

Slecht  
Slecht

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast.  
Spinnewebben en aanslagvorming. De ramen zijn geheel vochtig.  
Rondom het raam zit een enorme groene schimmelaanslag. Door gebrek aan ventilatie kan het vocht niet weg.  
Hevige roestvorming op de roeden.

Verontreiniging binnen

Slecht

Voegwerk binnen

Slecht

Windroeden binnen

Roestvlekken



### Advies

Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar. Tevens zal er een ventilatie-mogelijkheid gecreëerd moeten worden om de schimmelvorming in de toekomst tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: K07

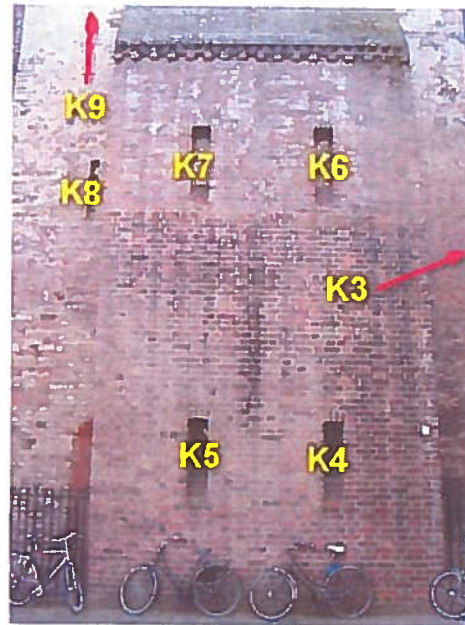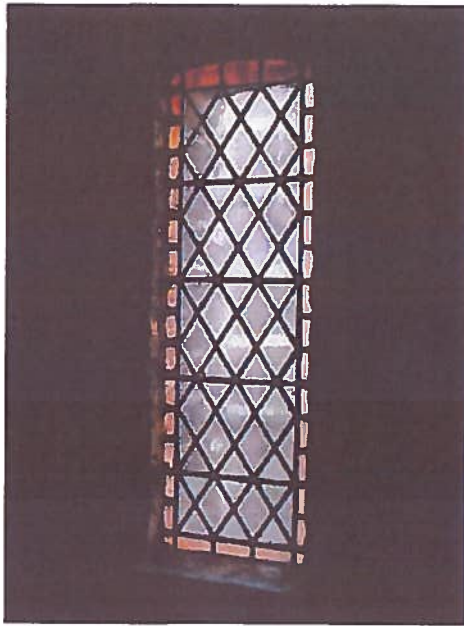

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom en aan de bovenzijde een lichte toer.

### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Roeden vervangen of ontroesten en conserveren. Ventilatie-mogelijkheid creëren voor het afvoeren van vocht aan de binnenzijde.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: K07



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje en toer aan bovenzijde.

#### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

#### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Kitresten

#### Opmerking

De kit is door de enorme vochtontwikkeling binnen deels naar buiten uitgetreden.

Loodnet binnen  
Loodnet buiten

Slecht  
Slecht

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast. Spinnewebben en aanslagvorming. De ramen zijn geheel vochtig. Rondom het raam zit een enorme groene schimmelaanslag. Door gebrek aan ventilatie kan het vocht niet weg. Hevige roestvorming op de roeden.

Verontreiniging binnen

Slecht

Voegwerk binnen

Slecht

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies



Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar. Tevens zal er een ventilatie-mogelijkheid gecreëerd moeten worden om de schimmelvorming in de toekomst tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: K08

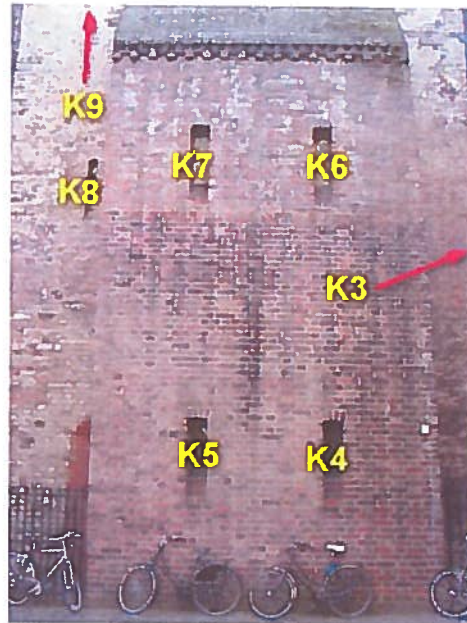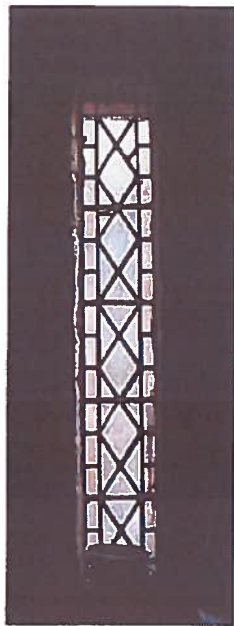

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom.


### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Roeden vervangen of ontroesten en conserveren.  
Ventilatie-mogelijkheid creëren voor het afvoeren van vocht aan de binnenzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: K08

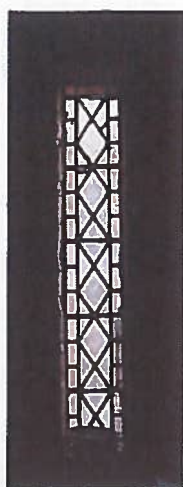

### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
 Glas binnen  
 Kitwerk binnen  
 Kitwerk buiten  
 Loodnet binnen  
 Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
 Gebroken  
 Versteend  
 Versteend  
 Slecht  
 Slecht

### Opmerking

Verscheidene breukruitjes.

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast.  
 Loodslab aan de buitenzijde beslaat niet de gehele breedte.  
 Spinnewebben en aanslagvorming. De ramen zijn geheel vochtig.  
 Rondom het raam zit een enorme groene schimmelaanslag. Door gebrek aan ventilatie kan het vocht niet weg.  
 Gedeeltelijk is het voegwerk losgekomen.  
 Hevige roestvorming op de roeden.

Loodslabben buiten

Slecht

Verontreiniging binnen

Slecht

Voegwerk binnen

Slecht

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken


### Advies

Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar. Tevens zal er een ventilatie-mogelijkheid gecreëerd moeten worden om de schimmelvorming in de toekomst tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: K09

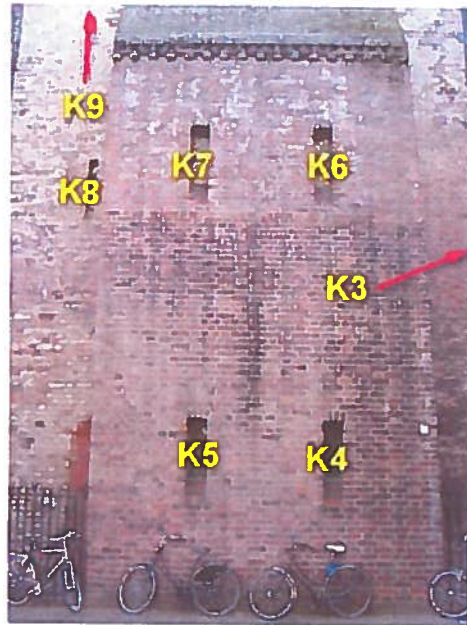

### Beschrijving

Raam bestaande uit diagonale verdeling met een bandje rondom en aan de bovenzijde een lichte toer.

### Advies

Volledige restauratie binnen 1 jaar. Roeden vervangen of ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: K09



### Omschrijving

Diagonale verdeling met bandje aan de bovenzijde getoerd.

#### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

#### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

#### Opmerking

Door de leeftijd van het lood en enkele reparaties in het werk is het loodnet behoorlijk aangetast.  
Loodslab aan de buitenzijde laat aan de rechterzijde los.  
Spinnewebben en aanslagvorming. De ramen zijn geheel vochtig.  
Rondom het raam zit een enorme groene schimmelaanslag. Door gebrek aan ventilatie kan het vocht niet weg.  
Gedeeltelijk is het voegwerk losgekomen.  
Hevige roestvorming op de roeden.

Loodslabben buiten

Slecht

Verontreiniging binnen

Slecht

Voegwerk binnen

Slecht

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

#### Advies

Het raam is in zeer slechte staat. Uitnemen en restaureren binnen 1 jaar.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: L



### Beschrijving

Rechthoekige ramen in diagonale verdeling met bandje.

### Advies

In alle panelen zijn breukjes geconstateerd, hevige vervuiling, gecorrodeerde roeden en ontbrekend voegwerk.

Het is raadzaam de panelen op niet al te lange termijn volledig te restaureren en de windroeden te vervangen of te ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: L01



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L02



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L03



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L04



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittreding zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windoeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L05



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet buiten

Versteend

Versteend

Aangetast

Loodwit-wittreiding zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Windroeden binnen

Matig

Matig

Laat los

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: L06



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

**Opmerking**  
breukruitjes.

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

Versteend  
Versteend  
Aangetast

Loodwit-uittreding zorgt voor  
onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L07



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L08



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

**Opmerking**  
breukruitjes.

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

Versteend  
Versteend  
Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor  
onstabiliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L09



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L10



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

**Rubriek**  
Glas binnen

**Kwalificatie**  
Gebroken

**Opmerking**  
breukruitjes.

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

Versteend  
Versteend  
Aangetast

Loodwit-uittreiding zorgt voor  
onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: L11



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L12



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L13



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittreiding zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: L14



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubrick

Glas binnen

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken

Versteend

Versteend

Aangelast

Matig

Matig

Laat los

Roestvlekken

### Opmerking

breukruitjes.

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.


### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Restaureren binnen afzienbare tijd.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: M

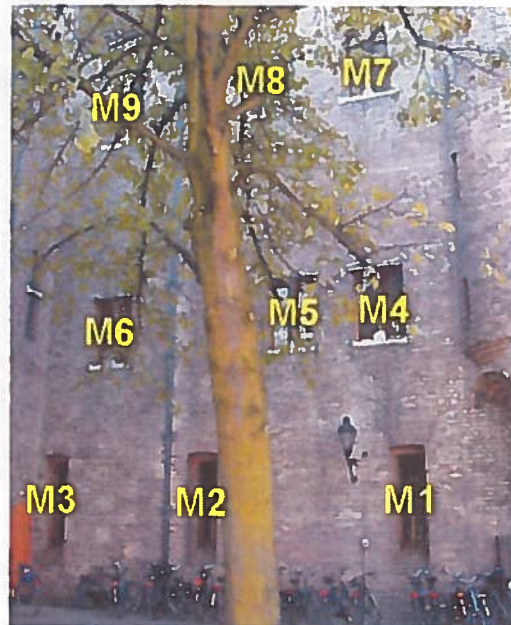

### Beschrijving

9 Ramen, variërend in aantal panelen van 3 tot 6. Alles in rechte verdeling met deels ruitvormige stroken en deels zgn. "butzen" verwerkt. Alle panelen, behalve de onderste 3 zijn voorzien van een bandje.

### Advies

Breukruitjes vervangen en jaarlijkse controle om de vervorming van de panelen in de gaten te houden. In het bijzonder bij de panelen M6-1 en M6-3.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: M01-1 t/m 3



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 3 panelen, waarvan de onderste 2 klepramen zijn en de bovenste een vast paneel.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen actie noodzakelijk.



## Paneelnummer: M02-1 t/m 3



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 3 panelen, waarvan de onderste 2 klepramen zijn en de bovenste een vast paneel.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen actie noodzakelijk.



## Paneelnummer: M03-1 t/m 3



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 3 panelen, waarvan de onderste 2 klepramen zijn en de bovenste een vast paneel.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

Breukruitje

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

Gebroken  
Versteend  
Versteend

### Advies

Breukruitje inrepareren in M3-1.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: M04-1 t/m 4



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de bovenste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking

### Advies

Geen actie noodzakelijk.



## Paneelnummer: M05-1 t/m 4



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de bovenste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend

### Opmerking


### Advies

Geen actie noodzakelijk.





## Paneelnummer: M06-1 t/m 4

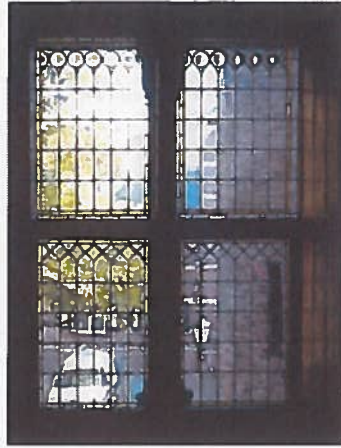

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de bovenste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt.

### Rubriek

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Vervormd  
Vervormd

### Opmerking

breukruitje.

Door de vele reparaties aan paneel M6-1, heeft het behoorlijk aan stabiliteit verloren.


### Advies

Panelen M6-1 en M6-3 jaarlijks controleren of de vervorming toeneemt. In paneel M6-2 zit 1 breukruitje wat ingerepareerd dient te worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: M07-1 t/m 6

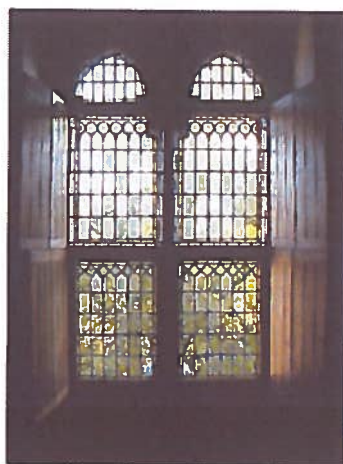

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 6 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de middelste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt. Hierboven zitten 2 "gotisch" getoerde panelen.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

### Advies

De panelen hebben langzaam aan stabiliteit verloren en zullen om het jaar gecontroleerd moeten worden op verdere vervorming of doorzakking.



## Paneelnummer: M08-1 t/m 6



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 6 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de middelste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt. Hierboven zitten 2 "gotisch" getoerde panelen.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

### Advies

De panelen hebben langzaam aan stabiliteit verloren en zullen om het jaar gecontroleerd moeten worden op eventuele vervorming of doorzakking.



## Paneelnummer: M09-1 t/m 6



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 6 panelen in rechte verdeling met bandje. In de onderste panelen zit bovenin een baan met ruitjes en in de middelste panelen zijn bovenin zgn. "butzen" (cirkelvormige ruitjes) verwerkt. Hierboven zitten 2 "gotisch" getoerde panelen.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig


### Opmerking

### Advies

De panelen hebben langzaam aan stabiliteit verloren en zullen om het jaar gecontroleerd moeten worden op eventuele vervorming of doorzakking.



## Raamnummer: N

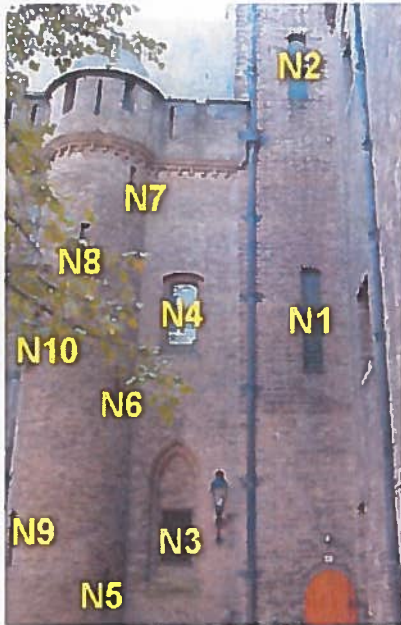

### Beschrijving

Verschillende soorten panelen in rechte verdeling. Deels met getoerde bovenkant. Bij een aantal panelen is er een horizontale strook van ruitjes bovenin verwerkt.

### Advies


Deze gehele gevel verdient op niet al te korte termijn aandacht in de vorm van restauratie van de panelen, vervanging of conservering van de windroeden en aanbrengen van loodslabben.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: N01-1 en 2

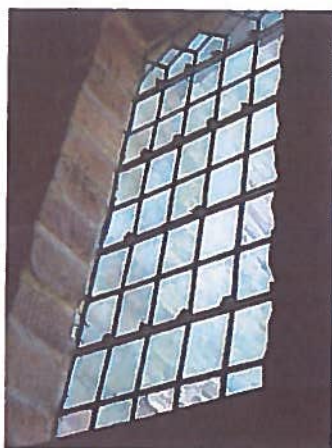

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met rechte verdeling. Het onderste paneel is rechthoekig, het bovenste is getoerd en heeft een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Slecht

### Opmerking

De windroeden zijn vervangen, maar de loden "roosjes" zitten grotendeels los.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Aangetast

Loodnet buiten

Aangetast

Verontreiniging binnen

Matig


### Advies

Alhoewel de roeden ooit vervangen zijn, zijn de panelen niet gerestaureerd en zitten de bevestigingen van de windroeden voor het grootste deel los. Restauratie op korte termijn.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N02-1 en 2

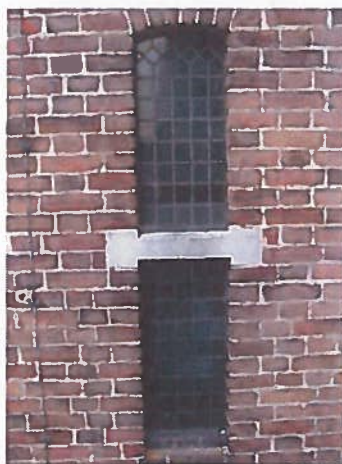

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met rechte verdeling. Het onderste paneel is rechthoekig, het bovenste is getoerd en heeft een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Slecht

### Opmerking

De bevestigingen van de roeden zijn in slechte staat en laten op sommige plekken los.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Aangetast

Loodnet buiten

Aangetast

Verontreiniging binnen

Matig

Windroeden binnen

Roestvlekken

Hevige mate van roestvorming op de roeden.

### Advies

De panelen zijn instabiel en de bevestigingen van de roeden laten langzaam los. Op korte termijn restaureren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N03



### Omschrijving

Raam achter tralies in rechte verdeling.

Rubriek  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

Kwalificatie  
Versteend  
Versteend  
Aangetast

Loodnet buiten

Aangetast

### Advies

Stabiliteit van het raam jaarlijks controleren.

### Opmerking

Door reparaties in het verleden is het loodnet in matige staat.



## Paneelnummer: N04



### Omschrijving

Getoerd raam, bestaande uit rechteverdeling met bovenin een strook ruitjes.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Slecht

### Opmerking

Bij het destijds plaatsen van nieuwe roeden zijn er koperdraadjes door het paneel geregen om ze te bevestigen. De stabiliteit van het paneel is echter al behoorlijk aangetast.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Slecht

Loodnet buiten

Slecht

Verontreiniging binnen

Matig



### Advies

Er is in het verleden getracht het paneel te verstevigen middels nieuwe roeden en koperdraadjes die door het paneel naar buiten zijn geregen. Het paneel is echter instabiel en zal op niet al te lange termijn gerestaureerd moeten worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N05

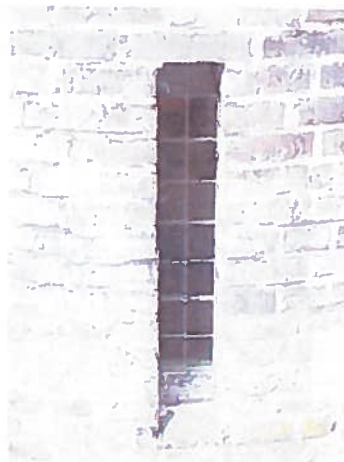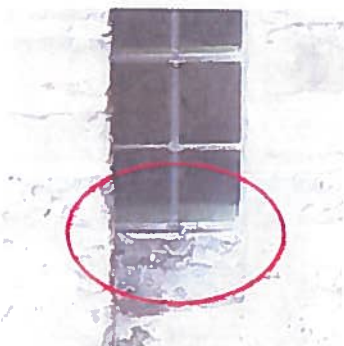

### Omschrijving

Rechthoekig raam, bestaande uit rechte verdeling.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Loodslabben buiten

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Afwezig

### Opmerking

Aan de onderzijde van het paneel is geen loodslab aangebracht. Hierdoor zou inwatering kunnen ontstaan.

Verontreiniging binnen  
Windroeden binnen

Matig  
Roestvlekken

### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: N06



### Omschrijving

Rechthoekig raam, bestaande uit rechte verdeling.

#### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk binnen

#### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Matig  
Matig  
Slecht

#### Opmerking

Er is aan de onderzijde over het glas heen gevoegd.

Windroeden binnen

Roestvlekken

#### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N07



### Omschrijving

Rechthoekig raam, bestaande uit rechte verdeling.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Matig  
Matig  
Roestvlekken

### Opmerking

### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N08



### Omschrijving

Rechthoekig raam, bestaande uit rechte verdeling.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Matig  
Matig  
Slecht

### Opmerking

voegwerk is slechts sporadisch aanwezig.

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N09



### Omschrijving

Rechthoekig raam, bestaande uit rechte verdeling.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig  
Slecht  
Matig  
Slecht

### Opmerking

voegwerk is slechts sporadisch aanwezig.

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N10



### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Bij slechte reparaties (te kleine glaasjes) kun je langs het glas naar buiten kijken.

Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

Slecht  
Slecht  
Matig  
Slecht

voegwerk is slechts sporadisch aanwezig.

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies


Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: N11

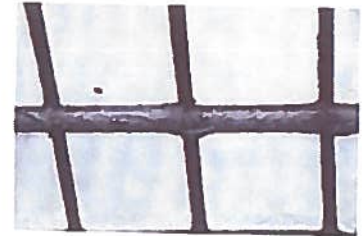

### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Bij slechte reparaties (te kleine glaasjes) kun je langs het glas naar buiten kijken.

Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

Slecht  
Slecht  
Matig  
Slecht

voegwerk is slechts sporadisch aanwezig.

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: N12



### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Aangetast  
Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Bij slechte reparaties (te kleine glaasjes) kun je langs het glas naar buiten kijken.

Loodnet buiten  
Loodslabben buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

Slecht  
Slecht  
Matig  
Slecht

voegwerk is slechts sporadisch aanwezig.

Windroeden binnen

Roestvlekken


### Advies

Binnen afzienbare tijd restaureren en het paneel voorzien van nieuwe roeden en een loodslab aan de onderzijde.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: O

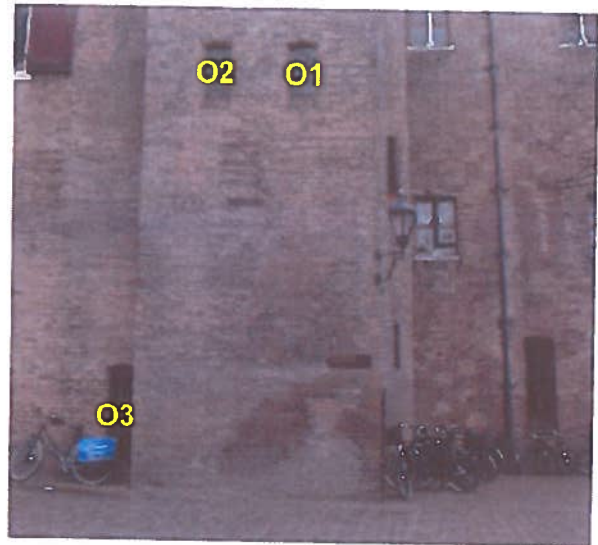

### Beschrijving

Rechthoekige panelen, getoerd aan de bovenzijde en een strook ruitjes boven in het paneel.


### Advies

Panelen zijn op zich in goede staat, maar de roeden dienen op korte termijn behandeld te worden om verdere corrosievorming tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: O01

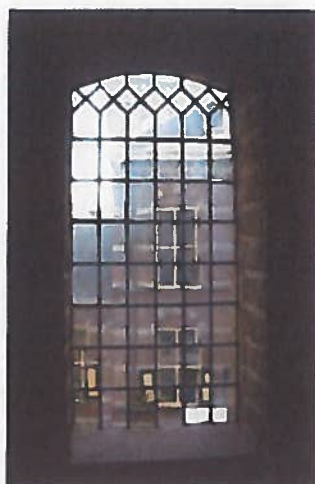

### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Aangetast

### Opmerking

Lichte corrosie

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk aan de ramen zelf. Wel is het raadzaam om de corrosie-vorming op de windroeden tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: O02



### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

### Opmerking

Lichte corrosie

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam om de corrosie-vorming op de windroeden tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: O03



### Omschrijving

Rechthoekig raam met toer aan bovenzijde, bestaande uit rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubrick

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

### Opmerking

Lichte corrosie

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam om de corrosie-vorming op de windroeden tegen te gaan.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: S02-4



### Omschrijving

Paneel in rechte verdeling met roeden aan de buitenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Laat los  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Slecht  
Matig

Windroeden buiten

Slecht

### Opmerking

De panelen zijn in kit ingeweld, maar laten deels los van de sponning. Windroeden zijn te kort gemaakt (zie P1).

### Advies

Het lood is in slechte staat en de "te korte" windroeden hebben weinig tot geen nut, het is dus raadzaam om de panelen binnen afzienbare tijd opnieuw te verloden en te verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: S03



### Beschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in een rechte verdeling, waarbij de windroeden aan de buitenzijde geplaatst zijn.



### Advies

Het lood is droog en bros, de kit is versteend en deels laten de roosjes los. Ook de bevestiging in de sponning is niet optimaal. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: S03-1

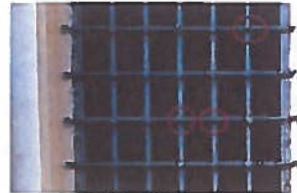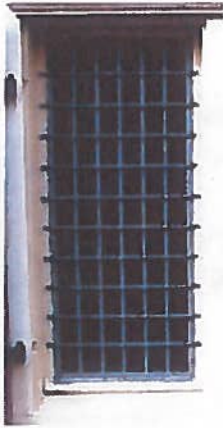

### Omschrijving

Paneel in rechte verdeling met roeden aan de buitenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden buiten

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De roosjes waarmee de roeden op het paneel zijn bevestigd laten deels los.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Matig

Loodnet buiten

Slecht

Voegwerk buiten

Matig

Windroeden buiten

Verfspatten

De panelen zijn in kit ingeweld, maar laten deels los van de sponning. Roeden zijn op zich goed. Er is echter deels over de uiteinden heen geschilderd.

### Advies



Het lood is in slechte staat en de bevestigingen van de windroeden laten langzaam los. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: S03-2

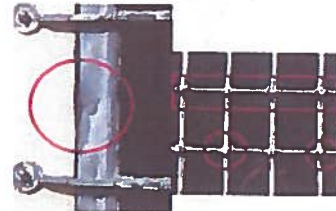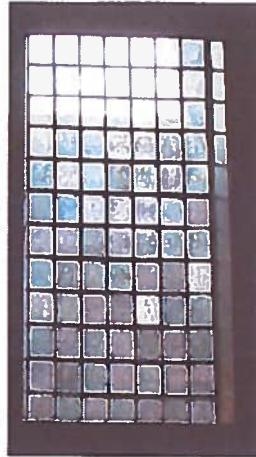

### Omschrijving

Paneel in rechte verdeling met roeden aan de buitenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden buiten

### Kwalificatie

Laat los

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Matig

Loodnet buiten

Slecht

Voegwerk buiten

Matig

Windroeden buiten

Verfspatten

### Opmerking

De roosjes waarmee de roeden op het paneel zijn bevestigd laten deels los.

De panelen zijn in kit ingeweld, maar laten deels los van de sponning. Roeden zijn op zich goed. Er is echter deels over de uiteinden heen geschilderd.


### Advies

Het lood is in slechte staat en de bevestigingen van de windroeden laten langzaam los. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: S03-3

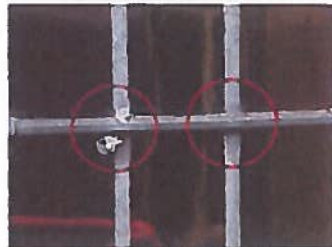

### Omschrijving

Paneel in rechte verdeling met roeden aan de buitenzijde.

#### Rubriek

Bevestiging windroeden buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

#### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Slecht

#### Opmerking

Het paneel staat onder naar buiten toe.

Voegwerk buiten

Matig

De panelen zijn in kit ingeweld, maar laten deels los van de sponning.

Windroeden buiten

Verfspatten

Roeden zijn op zich goed. Er is echter deels over de uiteinden heen geschilderd.

#### Advies

Het lood is in slechte staat dat het raadzaam is om de panelen binnen afzienbare tijd opnieuw te verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: S03-4



### Omschrijving

Paneel in rechte verdeling met roeden aan de buitenzijde.

### Rubriek

Bevestiging windroeden buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Laat los  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Slecht  
Matig

Windroeden buiten

Verfspatten

### Opmerking

De panelen zijn in kit ingeweld, maar laten deels los van de sponning.  
Windroeden zijn hevig verbogen op verschillende plaatsen.


### Advies

Het lood is in slechte staat dat het raadzaam is om de panelen binnen afzienbare tijd opnieuw te verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: T

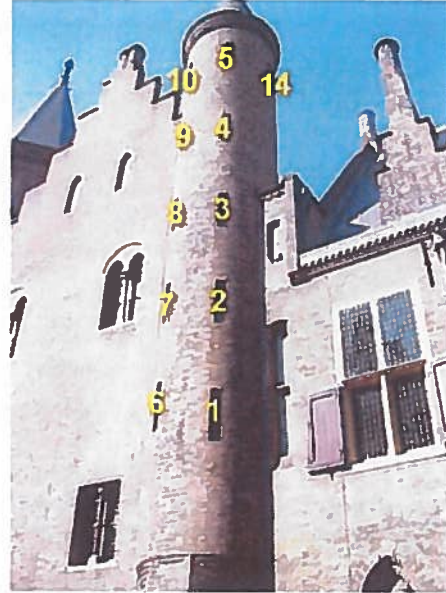

### Beschrijving

Rechthoekige ramen in diagonale verdeling met bandje.

### Advies

In alle panelen zijn breukjes geconstateerd, hevige vervuiling, gecorrodeerde roeden en ontbrekend voegwerk.

Het is raadzaam de panelen op niet al te lange termijn volledig te restaureren en de windroeden te vervangen of te ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: T01



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

### Opmerking

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: T02



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

### Opmerking

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken


### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw versterken.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: T03

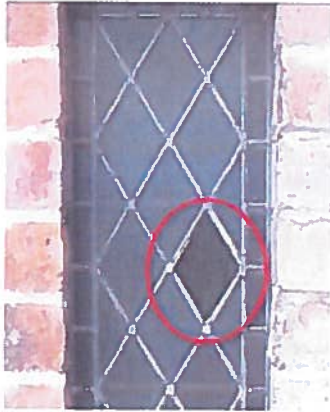

### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Opmerking

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: T04



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast

### Opmerking

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw versterken.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: T06



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Aangetast


Matig  
Matig  
Laat los  
Roestvlekken

### Opmerking

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.



## Paneelnummer: T07

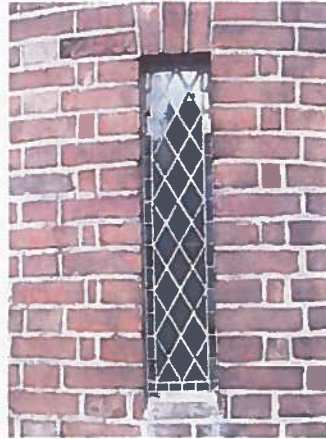

### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Aangetast

Matig

Matig

Laat los

Roestvlekken

### Opmerking

breukruitjes.

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstablieiteit in het paneel.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: T08



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

breukruitjes.

Glas buiten

Gebroken

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet buiten

Aangetast

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabiliteit in het paneel.

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Matig

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: T09 t/m 14



### Omschrijving

Ramen, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Aangetast

Matig

Matig

Laat los

Roestvlekken

### Opmerking

breukruitjes.

Loodwit-uittrekking zorgt voor onstabilliteit in het paneel.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn volledig restaureren en opnieuw verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: U



### Beschrijving

Ramen in verschillende vormen, variërend van rechthoekig tot rechthoekig met gotische boog. Hoeveelheid panelen verschillen van 1 tot 6. Indeling in rechte verdeling, variërend met en zonder bandje en deels voorzien van "butzen" en stroken ruitjes.

### Advies

Alle panelen in dit gedeelte zijn matig tot slecht en dienen op korte termijn gerestaureerd te worden. De roeden zijn deels hevig gecorrodeerd en dienen vervangen of geconserveerd te worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U01-1 en 3



### Omschrijving

Rechthoekige panelen in rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

Door verscheidene reparaties in het verleden is de stabiliteit van het loodnet aanzienlijk aangetast.

### Advies

Het loodnet is instabiel geworden en ook de windroeden bieden te weinig steun. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U01-2



### Omschrijving

Rechthoekig paneel met gotische boog in rechte verdeling met een bandje rondom

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

1 breukruitje.

Door verscheidene reparaties in het verleden is de stabiliteit van het loodnet aanzienlijk aangetast.

### Advies

Het loodnet is instabiel geworden en ook de windroeden bieden te weinig steun. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: U02-1 en 3



### Omschrijving

Rechthoekige panelen in rechte verdeling met een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Glas binnen

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Gebroken

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

Breukruitje

Door verscheidene reparaties in het verleden is de stabiliteit van het loodnet aanzienlijk aangetast.

### Advies

Het loodnet is instabiel geworden en ook de windroeden bieden te weinig steun. Op korte termijn opnieuw verloten en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U02-2



### Omschrijving

Rechthoekig paneel met gotische boog in rechte verdeling met een bandje rondom

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht

### Opmerking

Door verscheidene reparaties in het verleden is de stabiliteit van het loodnet aanzienlijk aangetast.

### Advies

Het loodnet is instabiel geworden en ook de windroeden bieden te weinig steun. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U03-1 t/m 4



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje, waarbij in de onderpanelen bovenin een strook met ruitjesmotief aanwezig is en in de bovenpanelen een strook met "butzen".

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

Loodnet is door reparaties instabiel geworden.

Windroeden binnen

Matig

### Advies

De panelen zijn alle 4 matig, waarbij de onderste 2 (wellicht omdat het klepramen zijn) er het ergst aan toe zijn. Hierin is in de loop der tijd behoorlijk wat gerepareerd. Om volledige stevigheid te kunnen garanderen zullen deze panelen op korte termijn opnieuw verlood moeten worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U04-1 t/m 4



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje, waarbij in de onderpanelen bovenin een strook met ruitjesmotief aanwezig is en in de bovenpanelen een strook met "butzen".

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

Loodnet is door reparaties instabiel geworden.

Windroeden binnen

Matig

### Advies

De panelen zijn alle 4 matig, waarbij de onderste 2 (wellicht omdat het klepramen zijn) er het ergst aan toe zijn. Hierin is in de loop der tijd behoorlijk wat gerepareerd. Om volledige stevigheid te kunnen garanderen zullen deze panelen op korte termijn gerestaureerd moeten worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U05-1 t/m 6



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje, waarbij in de onderpanelen bovenin een strook met ruitjesmotief aanwezig is en in de bovenpanelen een strook met "butzen" met daarboven 2 gotisch getoerde panelen.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

Loodnet is door reparaties instabiel geworden.

Windroeden binnen

Matig

### Advies

De panelen zijn alle 6 matig, waarbij de onderste 2 (wellicht omdat het klepramen zijn) er het ergst aan toe zijn. Hierin is in de loop der tijd behoorlijk wat gerepareerd. Om volledige stevigheid te kunnen garanderen zullen deze panelen op korte termijn opnieuw verlood moeten worden.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: U06-1 t/m 6



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 4 panelen in rechte verdeling met bandje, waarbij in de onderpanelen bovenin een strook met ruitjesmotief aanwezig is en in de bovenpanelen een strook met "butzen" met daarboven 2 gotisch getoerde panelen.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Matig  
Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

Loodnet is door reparaties instabiel geworden.

Windroeden binnen

Matig


### Advies

De panelen zijn alle 6 matig, waarbij de onderste 2 (wellicht omdat het klepramen zijn) er het ergst aan toe zijn. Hierin is in de loop der tijd behoorlijk wat gerepareerd. Om volledige stevigheid te kunnen garanderen zullen deze panelen op korte termijn opnieuw verlood moeten worden.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U07

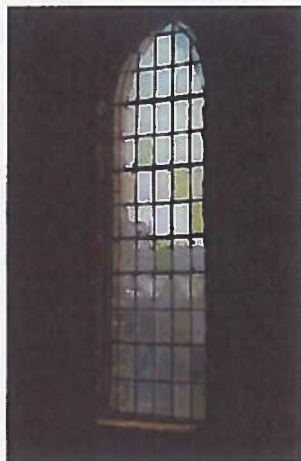

### Omschrijving

Raam in gotisch boogvorm in rechte verdeling met bandje.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Slecht

### Opmerking

Voor zover überhaupt aanwezig zijn de bindloodjes niet vastgezet.

Glas binnen

Gebroken

Glas buiten

Gebroken

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Slecht

Loodnet buiten

Slecht

Verontreiniging binnen

Matig

Verontreiniging buiten

Slecht

Voegwerk buiten

Laat los

Windroeden binnen

Roestvlekken

Veel breuk boven in het paneel.


### Advies

Het raam is er zeer slecht aan toe. Het loodnet is hevig aangetast alswel de windroeden, de bevestiging daarvan en het raam is nauwelijks aangevoegd aan de buitenzijde. Op korte termijn opnieuw verloden en versteven.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: U08

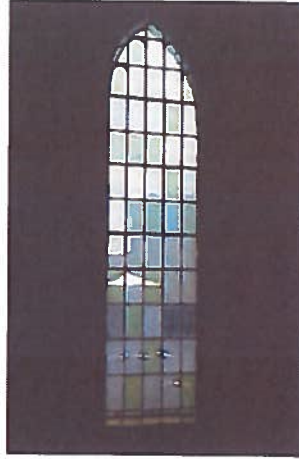

### Omschrijving

Raam in gotisch boogvorm in rechte verdeling met bandje.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen  
Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten  
Windroeden binnen

### Kwalificatie

Slecht  
Versteend  
Versteend  
Slecht  
Slecht  
Matig  
Slecht  
Laat los  
Roestvlekken

### Opmerking

### Advies

Het raam is er zeer slecht aan toe. Het loodnet is hevig aangetast alswel de windroeden, de bevestiging daarvan en het raam is nauwelijks aangevoegd aan de buitenzijde. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: V



### Beschrijving

Cirkelvormig raam, bestaande uit 40 kleine panelen met een randmotief buitenom en rechte verdeling in het midden.

### Advies

Het raam is nog in goede staat, afgezien van 1 klein paneeltje waar 2 breukruitjes langs elkaar zitten. Enkel dit paneel uitnemen en restaureren zal problematisch zijn aangezien het in een groot frame geplaatst is, maar is wel het beste aangezien ter plaatse inrepareren niet goed mogelijk is.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: V



### Omschrijving

Cirkelvormig raam, bestaande uit 40 kleine paneeltjes, gevat in een metalen frame wat in het metselwerk verankerd zit. Rechte verdeling met aan de buitenrand een brede ornamentband.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Vervormd

Vervormd

### Opmerking

2 breukruitjes, direct langs elkaar.

Ter plaatse van de dubbele breuk is het lood in het midden ernstig verbogen.

### Advies

Op de dubbele breuk na is het raam in goede staat. Restaureren van dit paneel is vrij gecompliceerd, maar wel noodzakelijk.

Datum actie: 30/05/2008





## Raamnummer: W



### Beschrijving

Rechthoekige ramen in diagonale verdeling met bandje.

### Advies


In alle panelen zijn breukjes geconstateerd, hevige vervuiling, gecorrodeerde roeden en ontbrekend voegwerk.

Het is raadzaam de panelen op niet al te lange termijn volledig te restaureren en de windroeden te vervangen of te ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W01

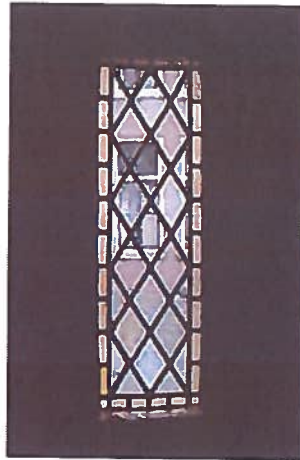

### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Windroeden binnen

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

Afwezig


### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.



## Paneelnummer: W02

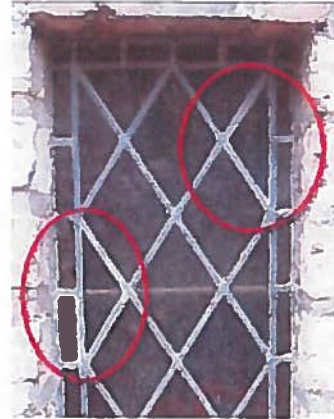

### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W03



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W04



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

1 breukruitje

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Gebroken

Versteend

Versteend

Slecht

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Slecht

Matig

Matig

Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: W05



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

1 breukruitje waar noodlood overheen gezet is.

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Gebroken

Versteend

Versteend

Slecht

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

Slecht

Matig

Matig

Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.


### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W06

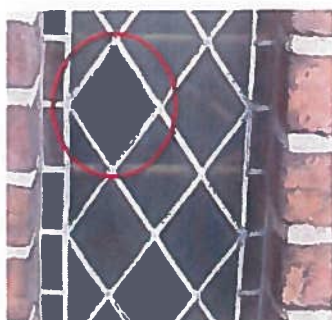

### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W07



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W08



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008







## Paneelnummer: W09



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubrick

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W10



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet **binnen**

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: W11



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonal verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.


### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Raamnummer: X

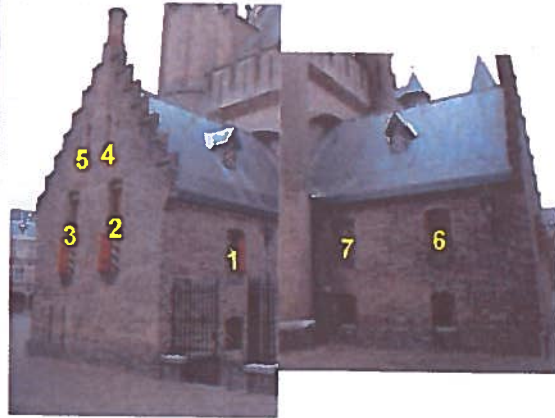

### Beschrijving


Ramen in rechte verdeling, grotendeels voorzien van bandje rondom en strook ruitjes bovenin de panelen.

### Advies

Ramen zijn in matige staat. Geen dringende actie noodzakelijk. Wel jaarlijkse de status controleren. Dit in verband met eventuele verdere vervorming of verzakking van de panelen. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Paneelnummer: X01

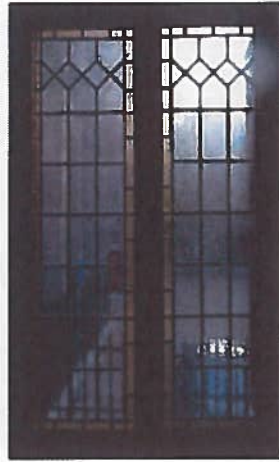

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Windroeden binnen

Aangetast

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.





## Paneelnummer: X02-1



### Omschrijving

Paneel met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

Versteend

Versteend

Vervormd

Matig

Aangetast

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.

Paneel staat bol naar buiten toe.

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Paneelnummer: X02-2



### Omschrijving

Paneel met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Loodnet binnen

Vervormd

Paneel is licht vervormd en het lood is hier en daar door reparaties behoorlijk beschadigd.

Loodnet buiten

Vervormd

Voegwerk binnen

Matig

Voegwerk buiten

Slecht

Er is slordig aangevoegd. Grotendeels over het glas heen.

Windroeden binnen

Aangetast

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Paneelnummer: X03-1



### Omschrijving

Paneel met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

Versteend

Versteend

Vervormd

Vervormd

Aangetast

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.


Paneel staat bol naar buiten toe.

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Paneelnummer: X03-2

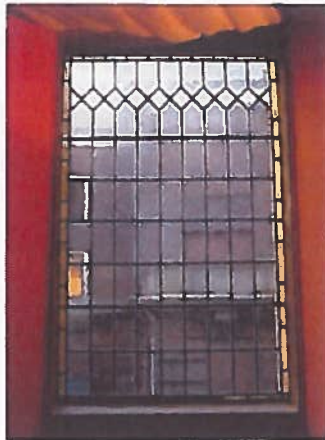

### Omschrijving

Paneel met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken. 1 breukruitje.

Glas binnen  
Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

Gebroken  
Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Vervormd

Paneel is licht vervormd en het lood is hier en daar door reparaties behoorlijk beschadigd.

Loodnet buiten  
Voegwerk binnen  
Voegwerk buiten

Vervormd  
Matig  
Slecht

Er is slordig aangevoegd. Grotendeels over het glas heen.

Windroeden binnen

Aangetast

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd.

Het breukruitje kan eventueel ingerepareerd worden of verlijmd totdat het paneel aan volledige restauratie toe is. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: X04 en 05



### Omschrijving

2 smalle rechthoekige panelen in rechte verdeling.

### Rubrick

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig

### Opmerking


### Advies

Geen actie noodzakelijk.





## Paneelnummer: X06

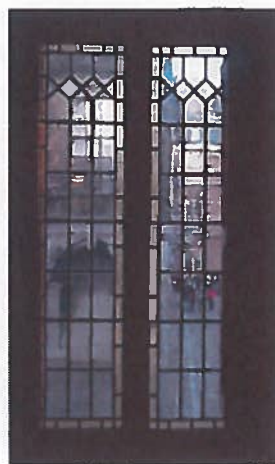

### Omschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Windroeden binnen

Aangetast

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Paneelnummer: X07



### Omschrijving

Raam, bestaande uit 2 panelen met een rechte verdeling met een bandje rondom en een strook ruitjes bovenin.

### Rubriek

Bevestiging windroeden binnen

### Kwalificatie

Laat los

### Opmerking

De koperdraadjes waarmee de windroeden bevestigd zijn, zijn grotendeels gebroken.

Kitwerk binnen

Versteend

Kitwerk buiten

Versteend

Windroeden binnen


Aangetast

### Advies

Geen dringende actie noodzakelijk. Wel is het raadzaam de panelen jaarlijks te controleren of de status verslechterd. Binnen +/- 3 jaar volledig restaureren.



## Raamnummer: Y

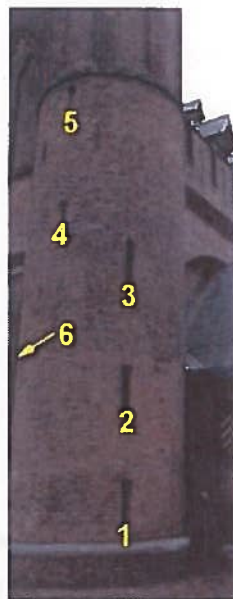

### Beschrijving

Rechthoekige ramen in diagonale verdeling met bandje.

### Advies

In nagenoeg alle panelen zijn breukjes geconstateerd, hevige vervuiling, gecorrodeerde roeden en ontbrekend voegwerk.

Het is raadzaam de panelen op niet al te lange termijn volledig te restaureren en de windroeden te vervangen of te ontroesten en conserveren.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: Y01



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Verontreiniging binnen  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: Y02



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

### Opmerking

Breukruitjes.

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008





## Paneelnummer: Y03



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

### Kwalificatie

Gebroken

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Slecht

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

### Opmerking

Breukruitje

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: Y04



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Glas binnen

### Kwalificatie

Gebroken

### Opmerking

1 breukruitje

Glas buiten  
Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Loodnet binnen

Gebroken  
Versteend  
Versteend  
Slecht

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

Loodnet buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten  
Voegwerk buiten

Slecht  
Matig  
Matig  
Slecht

Om inwatering te voorkomen is de voeg in het verleden ingekit. Deze kit zit grotendeels over het glas heen.

### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008



## Paneelnummer: Y05



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

### Rubriek

Kitwerk binnen  
Kitwerk buiten  
Verontreiniging binnen  
Verontreiniging buiten

### Kwalificatie

Versteend  
Versteend  
Matig  
Matig

### Opmerking

### Advies

Kwaliteit is matig. Geen actie op korte termijn noodzakelijk



## Paneelnummer: Y06



### Omschrijving

Raam, bestaande uit diagonale verdeling voorzien van bandje rondom.

#### Rubriek

Kitwerk binnen

Kitwerk buiten

Loodnet binnen

Loodnet buiten

Verontreiniging binnen

Verontreiniging buiten

Voegwerk buiten

#### Kwalificatie

Versteend

Versteend

Slecht

Slecht

Matig

Matig

Slecht

#### Opmerking

Veel reparaties in het werk hebben het lood ernstig aangetast.

#### Advies

Kwaliteit is matig tot slecht. Op korte termijn opnieuw verloden en verstevigen.

Datum actie: 30/05/2008

Verklaring en aansprakelijkheid:

Deze gegevens zullen sepeeraat worden aangeleverd.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN



**Inhoudsopgave**

- Pagina 2	Gegevens opdrachtgever en gebouw
- Pagina 3	Plattegrond / foto's
- Pagina 4	Adviesplanning voor inspecties en de uitvoering van reparaties / restauraties
- Pagina 10	Raam A01
- Pagina 15	Raam A02
- Pagina 20	Raam B
- Pagina 25	Raam C
- Pagina 27	Raam D
- Pagina 35	Raam E01
- Pagina 38	Raam E02
- Pagina 43	Raam E03
- Pagina 48	Raam F01
- Pagina 51	Raam F02
- Pagina 54	Raam G
- Pagina 56	Raam H
- Pagina 58	Raam I01
- Pagina 63	Raam I02
- Pagina 68	Raam I03
- Pagina 73	Raam I04
- Pagina 78	Raam I05
- Pagina 83	Raam I06
- Pagina 88	Raam I07
- Pagina 93	Raam I08
- Pagina 98	Raam I09
- Pagina 103	Raam I10
- Pagina 108	Raam J01
- Pagina 110	Raam J02
- Pagina 112	Raam J03
- Pagina 114	Raam J04
- Pagina 116	Raam J05
- Pagina 118	Raam J06
- Pagina 120	Raam J07
- Pagina 122	Raam J08
- Pagina 124	Raam J09
- Pagina 126	Raam J10
- Pagina 128	Raam J11
- Pagina 130	Raam J12
- Pagina 132	Raam K01
- Pagina 134	Raam K02
- Pagina 136	Raam K03
- Pagina 138	Raam K04
- Pagina 140	Raam K05
- Pagina 142	Raam K06
- Pagina 144	Raam K07
- Pagina 146	Raam K08
- Pagina 148	Raam K09
- Pagina 150	Raam L
- Pagina 165	Raam M
- Pagina 175	Raam N
- Pagina 188	Raam O
- Pagina 192	Raam P01
- Pagina 197	Raam P02
- Pagina 202	Raam P03
- Pagina 207	Raam P04
- Pagina 212	Raam Q
- Pagina 214	Raam R
- Pagina 221	Raam S01
- Pagina 226	Raam S02
- Pagina 231	Raam S03
- Pagina 236	Raam T
- Pagina 245	Raam U
- Pagina 256	Raam V
- Pagina 258	Raam W
- Pagina 270	Raam X
- Pagina 279	Raam Y
- Pagina 286	Verklaring en aansprakelijkheid

